



改善箇所説明図

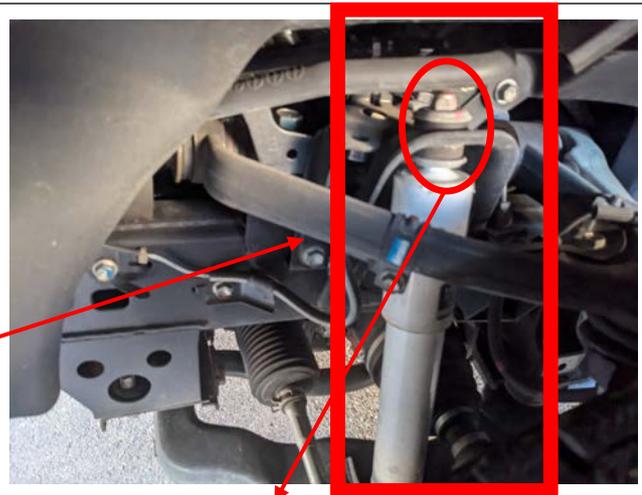

適切な施工
7mm~10mm 以内



不適切な施工
10mm を超過

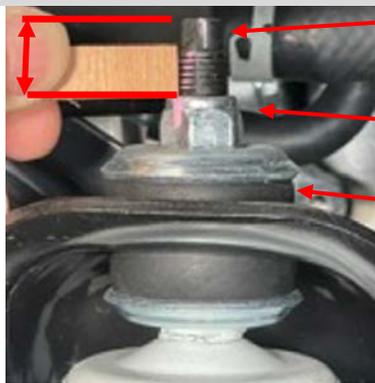

ステム

ロックナット

ゴムブッシュ

対象部品：フロントショックアブソーバ（一式）



ロックナット

リテーナー

ゴムブッシュ

注： は交換部品を示す。

■不具合の内容

フロントショックアブソーバの固定用ロックナットにおいて、組み付け工程が不適切なため、負荷が集中した際にネジ山が潰れ、そのまま使用を続けると、アッパー側が車体から外れ、走行時に異音が発生することがある。最悪の場合、ロックナット、ゴムブッシュ及びリテーナーが落下し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

■改善の内容

全車両、当該部品を点検し、ステムからの突出量が 10mm を超過している場合は、フロントショックアブソーバ（一式）を良品に交換する。

■識別方法：改善実施済車には、運転席側ドアのコーションプレート付近に、リコール届出番号シールを貼付する。