

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年4月3日

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------|----------|--|
| リコール届出番号 | 外-3979 | リコール開始日 | 部品準備でき次第 | |
| 届出者の氏名又は名称 | Thai Honda Co.,Ltd. 社長 : 清水 勇一 (製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Co.,Ltd.) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819 | | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 灯火装置 (前照灯) | | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 前照灯において、回路基板間を接続する配線の配索が不適切なため、当該配線が周辺部品と干渉しているものがある。そのため、走行中の振動により基板へ接続している芯線が断線して前照灯がちらつき、最悪の場合、前照灯が不灯となるおそれがある。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、前照灯を対策品と交換する。なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 | | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|----------|---|---|------------|----|
| ホンダ | 2BK-MC52 | 「CB250R」 | MC52-1000004~MC52-1002759 平成30年3月8日~平成30年12月26日 | 2,756 | |
| | | | MC52-1100001~MC52-1106528 平成31年2月14日~令和4年3月26日 | 6,528 | |
| | 8BK-MC52 | MC52-1200013~MC52-1204572 令和4年5月20日~令和6年9月2日 | 4,560 | | |
| | 2BJ-JC79 | 「CB125R」 | JC79-1000003~JC79-1003042 平成29年12月13日~令和2年11月22日 | 3,040 | |
| | | | JC91-1000004~JC91-1002963 令和3年1月17日~令和5年12月25日 | 2,960 | |
| | 8BJ-JC91 | JC91-1100004~JC91-1100563 令和6年1月9日~令和6年4月18日 | 560 | | |
| (計4型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年12月13日~令和6年9月2日 | (計20,404台) | | |

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の製品名 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象部品数 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| ヘッドライト ASSY | 33100-K94-T02 | 平成 30 年 6 月 7 日～令和 7 年 1 月 27 日 | 151 | 「CB250R」 「CB125R」 |
| | | 合計 | (計 151 個) | |

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。