
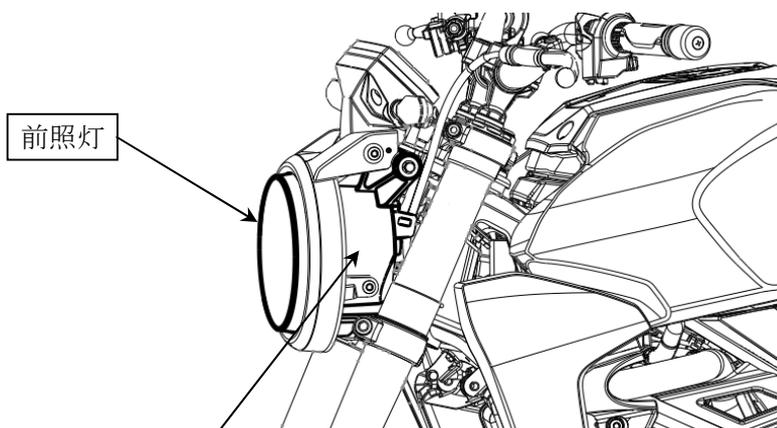


改善箇所説明図

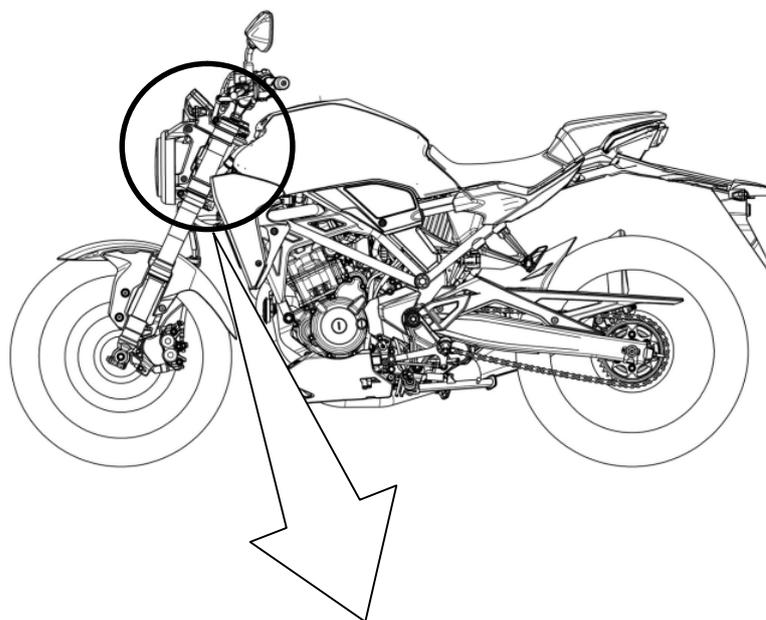

基準不適合発生箇所

前照灯において、回路基板間を接続する配線の配索が不適切なため、当該配線が周辺部品と干渉しているものがある。そのため、走行中の振動により基板へ接続している芯線が断線して前照灯がちらつき、最悪の場合、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯を対策品と交換する。なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色四角の識別ラベルを貼付する。