


# 改善箇所説明図

通称名:DB12

通称名:DBX707

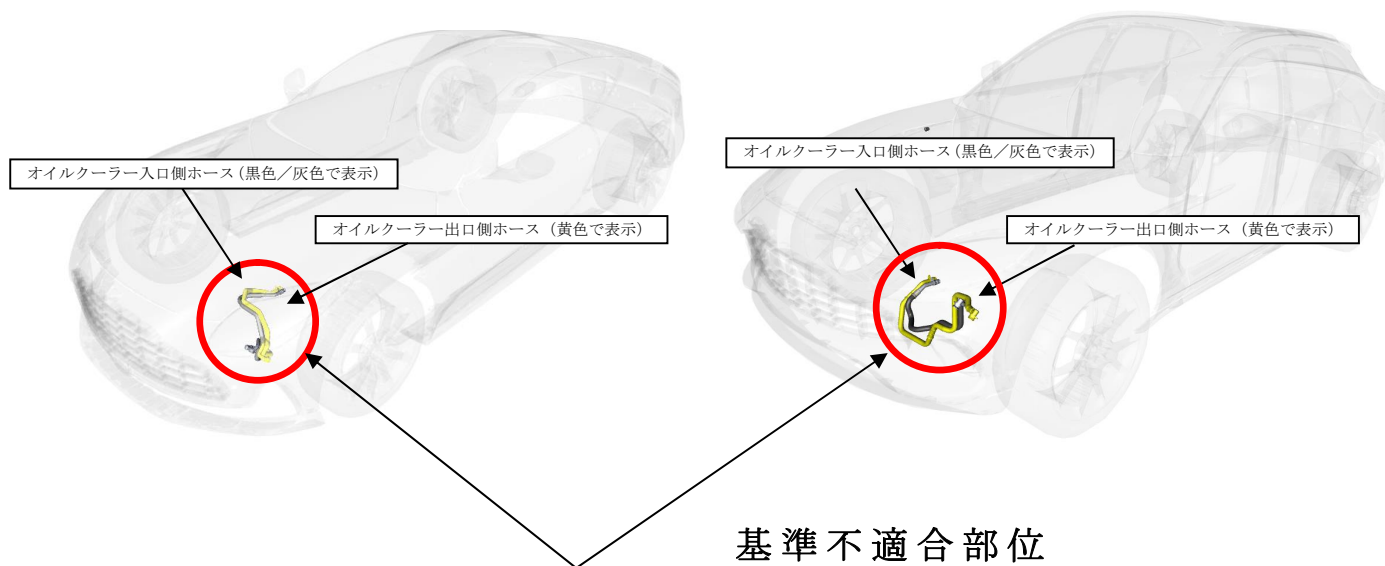

エンジンのオイルクーラーホースにおいて、製造工程が不適切なため、ホース内壁に細かなくぼみ等が形成され、厚さが不均等になっているものがある。  
そのため、ホース内壁の薄い部位に、エンジン作動中に発生する油圧がかかると、ホースが破裂しオイルが漏れ警告灯が点灯し、最悪の場合、漏れたオイルがエンジンの高温部にかかり、火災となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エンジンのオイルクーラーホースを良品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の 1 桁目上部に白色のペイントを塗布する。