

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月15日

リコール届出番号	外-3985	リコール開始日	令和7年4月15日
届出者の氏名又は名称	Tesla Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	ソフトウェア（電動パワーステアリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリング（以下、EPASという。）において、プログラムの設計が不適切なため、過電圧により基板のモーター駆動部品に負荷がかかることがある。 そのため、警告メッセージが表示されるとともに停車時にEPASが停止し、ステアリングを操作するためにさらに大きい力が必要となる。		
改善措置の内容	全車両、OTAにより対策されたプログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：タッチスクリーンへの表示、e-mail配信または、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2023.38.4かそれ以降 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	台数	備考
テスラ	ZAA-3L13T	Model 3	LRW3F7FS2NC478758 ~ LRW3F7FSXPC795030 令和4年1月3日~令和5年3月3日	2694	
	ZAA-3L23T		LRW3F7EK6NC496004~ LRW3F7EK2PC910740 令和4年1月11日~令和5年7月9日	1732	
	ZAA-3L23PT		LRW3F7EL8NC521574~ LRW3F7EL6PC910605 令和4年2月14日~令和5年7月9日	204	
	ZAA-3L23P		LRW3F7EC6NC496206~ LRW3F7EC9NC496278 令和4年1月20日~令和4年1月23日	5	
	ZAA-3L23PB		LRW3F7EL6NC478756~ LRW3F7EL7NC504801 令和4年1月4日~令和4年1月26日	27	
	ZAA-YL1YT	Model Y	LRWYHCFS7NC419505~ LRWYHCFS9PC186813 令和4年7月17日~令和5年9月24日	3530	
	ZAA-YL3YT		LRWYHCEKXPC887863 ~LRWYHCEK1PC187374 令和5年4月11日~令和5年9月24日	683	
	ZAA-YL3YPT		LRWYHCEL6PC719632~LRWYHCELXNC589948 令和5年1月3日~令和5年10月26日	1131	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月3日~令和5年10月26日	10006	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。