

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 04 月 16 日

リコール届出番号	外-3978	リコール開始日	令和 07 年 04 月 16 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(駆動バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動バッテリーのバッテリーセルにおいて、電極シートとセパレーターを組み立て工程が不適切なため、電極シートが部分的に変形しているものがある。そのため、電極シートの変形部分がセパレーターを傷つけることにより、バッテリーセルの内部短絡が発生し、駆動バッテリーが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駆動バッテリーコントロールモジュールの制御プログラムを更新し、自己診断機能を備えた対策プログラムをインストールする。対策プログラムにより駆動バッテリーの異常が確認された場合は、駆動バッテリーを良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3LA-JL20L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4JXR60PW538965～1C4JXR68PW670422 令和 04 年 11 月 23 日～令和 05 年 06 月 12 日	582 台	
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK64P8765177～1C4RJYK63P8824025 令和 04 年 12 月 26 日～令和 06 年 03 月 22 日	141 台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN6XP8725844～1C4RJYN60P8909674 令和 04 年 12 月 05 日～令和 06 年 03 月 04 日	249 台	
ジープ	7LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN64N8500901 令和 04 年 01 月 05 日	1 台	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 04 年 01 月 05 日～令和 06 年 03 月 22 日	(計 973 台)	

【補足事項】 本件は、外-3839 で実施していた対策が不十分であったことから、再度恒久対策を実施するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区別しています。