
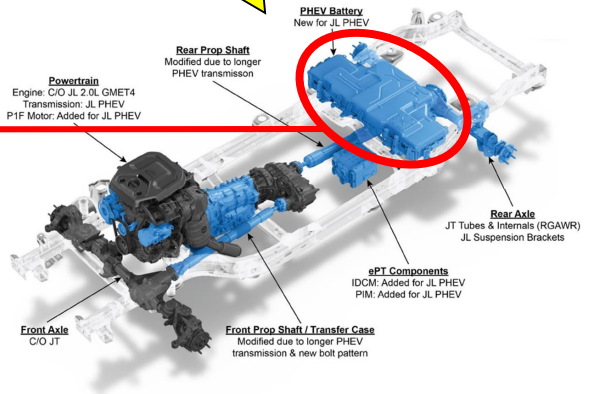


改善箇所説明図

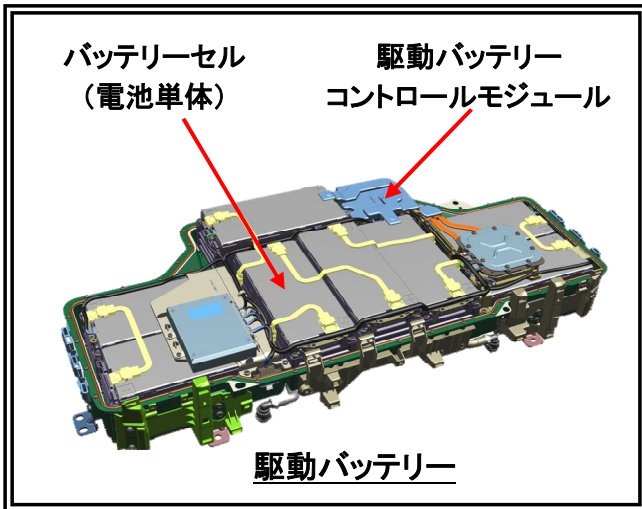

基準不適合部位

注: 対策を施す部位を示す

駆動バッテリーのバッテリーセルにおいて、電極シートとセパレーターを組み立て工程が不適切なため、電極シートが部分的に変形しているものがある。そのため、電極シートの変形部分がセパレーターを傷つけることにより、バッテリーセルの内部短絡が発生し、駆動バッテリーが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、駆動バッテリーコントロールモジュールの制御プログラムを更新し、自己診断機能を備えた対策プログラムをインストールする。対策プログラムにより駆動バッテリーの異常が確認された場合は、駆動バッテリーを良品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。