

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年6月26日

リコール届出番号	5669	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置(電動式パーキングブレーキ(EPB: Electric Parking Brake))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式パーキングブレーキ(EPB: Electric Parking Brake)において、内部部品の製造不良により、作動/解除操作を行った際にシステムが過電流を検知し、ブレーキシステムが停止することがある。そのため、制動力が不足もしくはブレーキ引きずりが発生するおそれがある。また、メータクラスタのEPB ウォーニングランプ(橙)が点灯するが、ブレーキ引きずりが発生した状態で気付かずに走行するとブレーキが高温になり、最悪の場合、周辺部品から出火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EPB を対策品に交換する。なお、ブレーキ引きずりの痕跡がある場合は、ブレーキ Assy を交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FAVK	「ふそう eCANTER」	FAVK-610008 ~ FAVK-611780 令和5年3月27日 ~ 令和7年3月13日	1,760	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610009 ~ FEB8K-610110 令和5年3月27日 ~ 令和7年3月26日	88	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004 ~ FEBVK-610010 令和5年10月6日 ~ 令和6年11月11日	7	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003 ~ FEC9K-610006 令和5年11月13日 ~ 令和7年1月24日	3	
	ZAB-FED9K		FED9K-610003 ~ FED9K-610029 令和5年3月29日 ~ 令和6年12月5日	27	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日 ~ 令和7年3月26日	(計1,885台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。