


改善箇所説明図

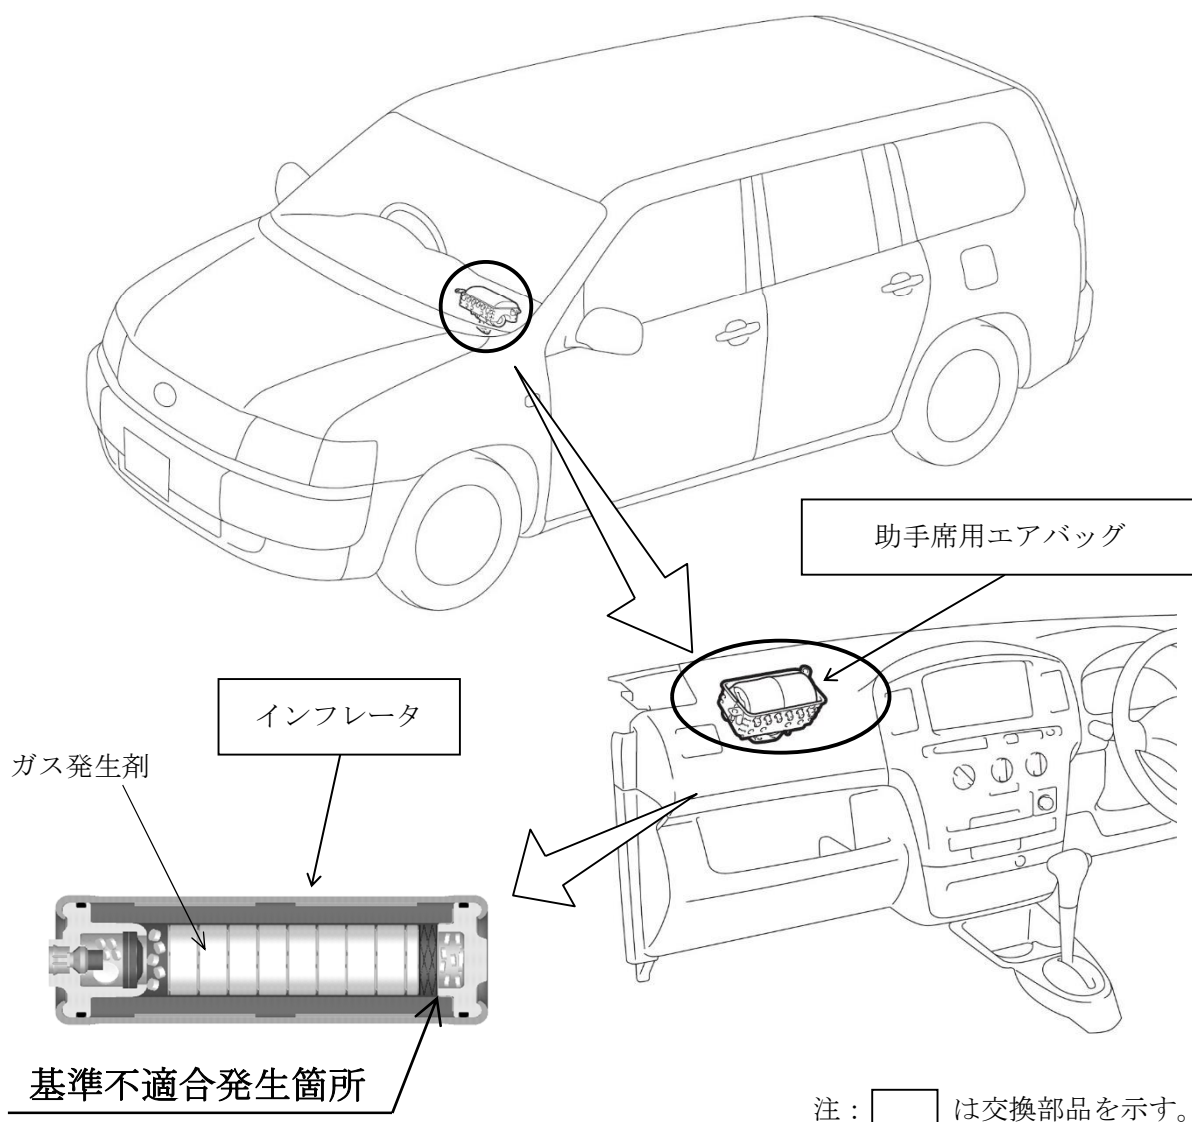

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。

識別：

プロボックス、サクシード：

改善済車両には車台番号打刻の末尾から 3 桁目、4 桁目および 5 桁目の上に黄色ペイントを塗布する。

カローラ ルミオン：

改善済車両には車台番号打刻の 1 桁目の左に黄色ペイントを塗布する。

IS250C、IS350C、IS F：

改善済車両には車台番号打刻の左から 2 桁目および 3 桁目の上に黄色ペイントを塗布する。

ダイナ、トヨエース：

改善済車両には車台番号のハイフン後 1 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。