

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月17日

リコール届出番号	5688	リコール開始日	令和7年7月18日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、製造管理が不適切であったため、燃料タンクの給油口のシール面が局部的に凹んでいるものがある。そのため、燃料タンクキャップに設定しているゴム製パッキンが給油口のシール面の局部的な凹みに追従できず、気密性が低下し、燃料蒸発ガス量が基準を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクキャップのゴム製パッキンを燃料タンクの給油口のシール面に対して追従可能な対策品に交換する。		
不具合の件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	8BK-DS12E	「Vストローム」	LC6DS12EZ01102843～LC6DS12EZ01103232 令和6年9月13日～令和6年12月9日	313	
スズキ	8BK-DN12B	「GSX250R」	LC6DN12BZ01101223～LC6DN12BZ01101372 令和6年9月13日～令和6年12月5日	107	
	（計2型式）	（計2車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年9月13日～令和6年12月9日	（計420台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フューエルタンクアッシ	44100-20KA0	令和 6 年 12 月 3 日～令和 7 年 6 月 2 日	3	
合 計			(計 3 個)	