


改善箇所説明図

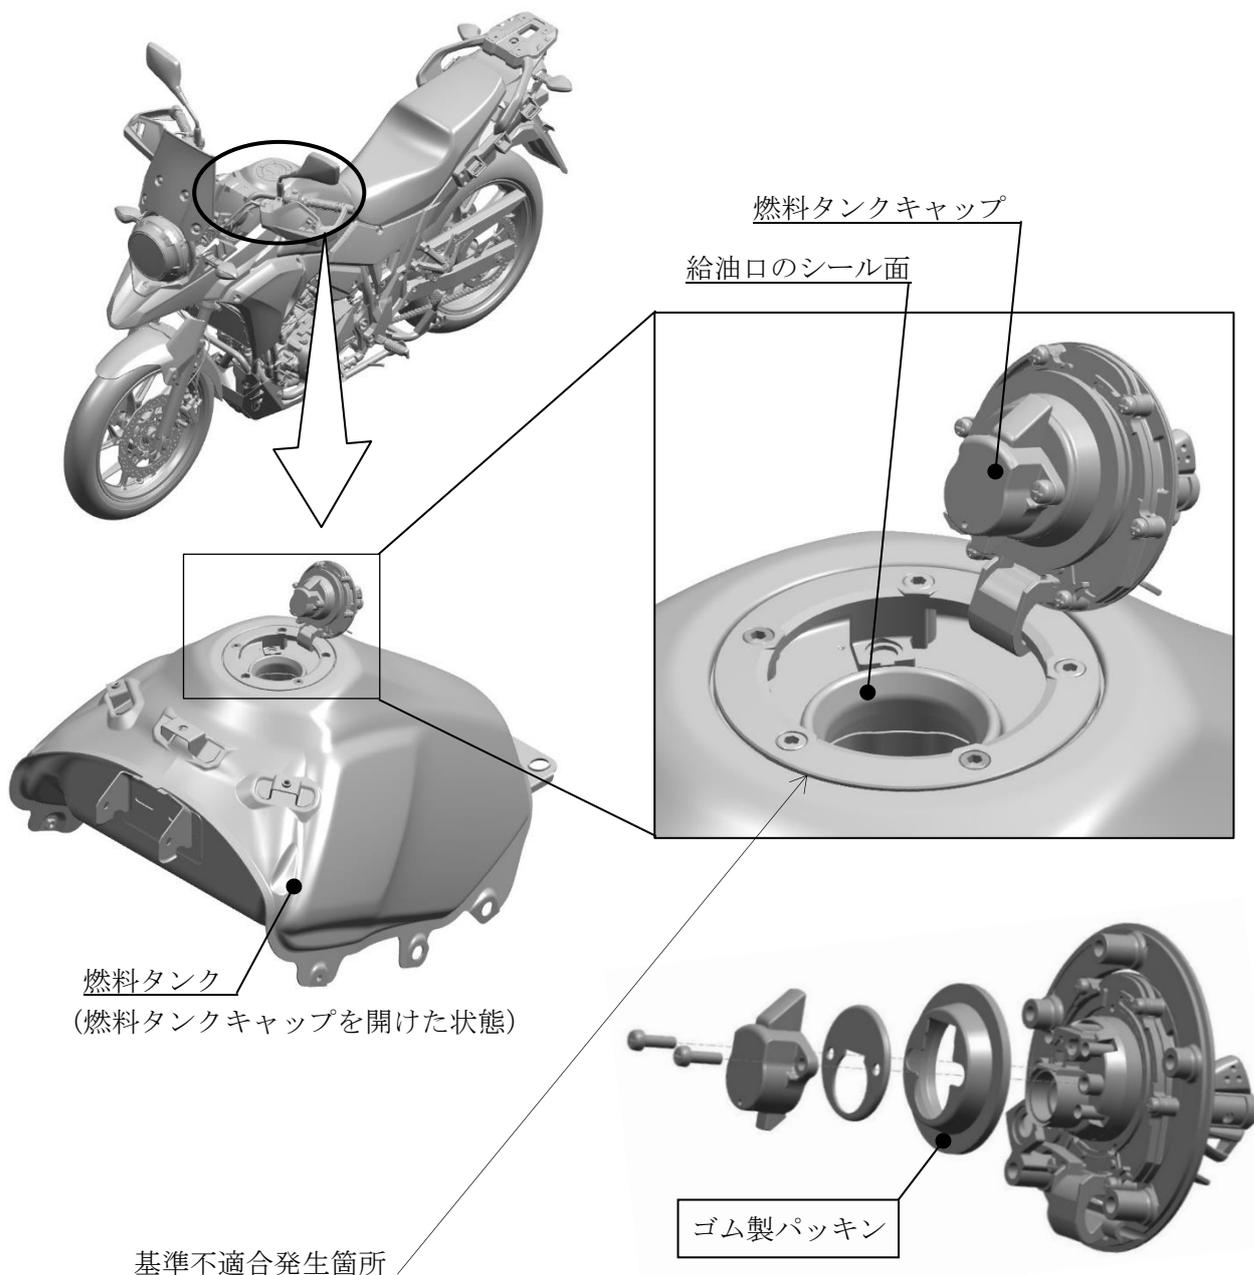

燃料タンクにおいて、製造管理が不適切であったため、燃料タンクの給油口のシール面が局部的に凹んでいるものがある。そのため、燃料タンクキャップに設定しているゴム製パッキンが給油口のシール面の局部的な凹みに追従できず、気密性が低下し、燃料蒸発ガス量が基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクキャップのゴム製パッキンを燃料タンクの給油口のシール面に対して追従可能な対策品に交換する。

注： は、交換する部品を示す。

識別：車わくの車台番号打刻付近に赤色のシールを貼付する。