

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年7月17日

リコール届出番号	外-4045	リコール開始日	令和7年7月18日					
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 渡邊 猛 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製作国</td> <td>: タイ王国</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製作者名</td> <td>: HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD.</td> </tr> </table> 本田技研工業株式会社 問い合わせ先: 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 お客様相談センター TEL 0120-112010				製作国	: タイ王国	製作者名	: HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD.
製作国	: タイ王国							
製作者名	: HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD.							
不具合の部位 (部品名)	全方位安全運転支援システム(ドライバモニタカメラ制御コンピュータ)							
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	全方位安全運転支援システム装備車において、ドライバモニタカメラ制御コンピュータの制御プログラムが不適切なため、外部診断機でのプログラム更新または故障コードクリア後に演算処理が終了しないことがある。そのため、過大な待機電流が流れ続け、車両を使用せずに長期間駐車した場合、バッテリーが上がり、パワーシステムが起動できなくなるおそれがある。なお、外部診断機でのプログラム更新後は、パワーシステム起動時にドライバモニタカメラが起動せず、システム故障時にブレーキ警告灯等が不点灯となり、保安基準に適合しない。							
改善措置の内容	全車両、ドライバモニタカメラ制御コンピュータを対策プログラムへ書き換える。							
不具合件数	0件	事故の有無	無し					
発見の動機	関連会社からの情報による。							
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 							

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-CY2	「ACCORD」	CY2-1100014~CY2-1100638 令和7年4月3日~令和7年5月27日	541	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年4月3日~令和7年5月27日	(計541台)	