


## 改善箇所説明図

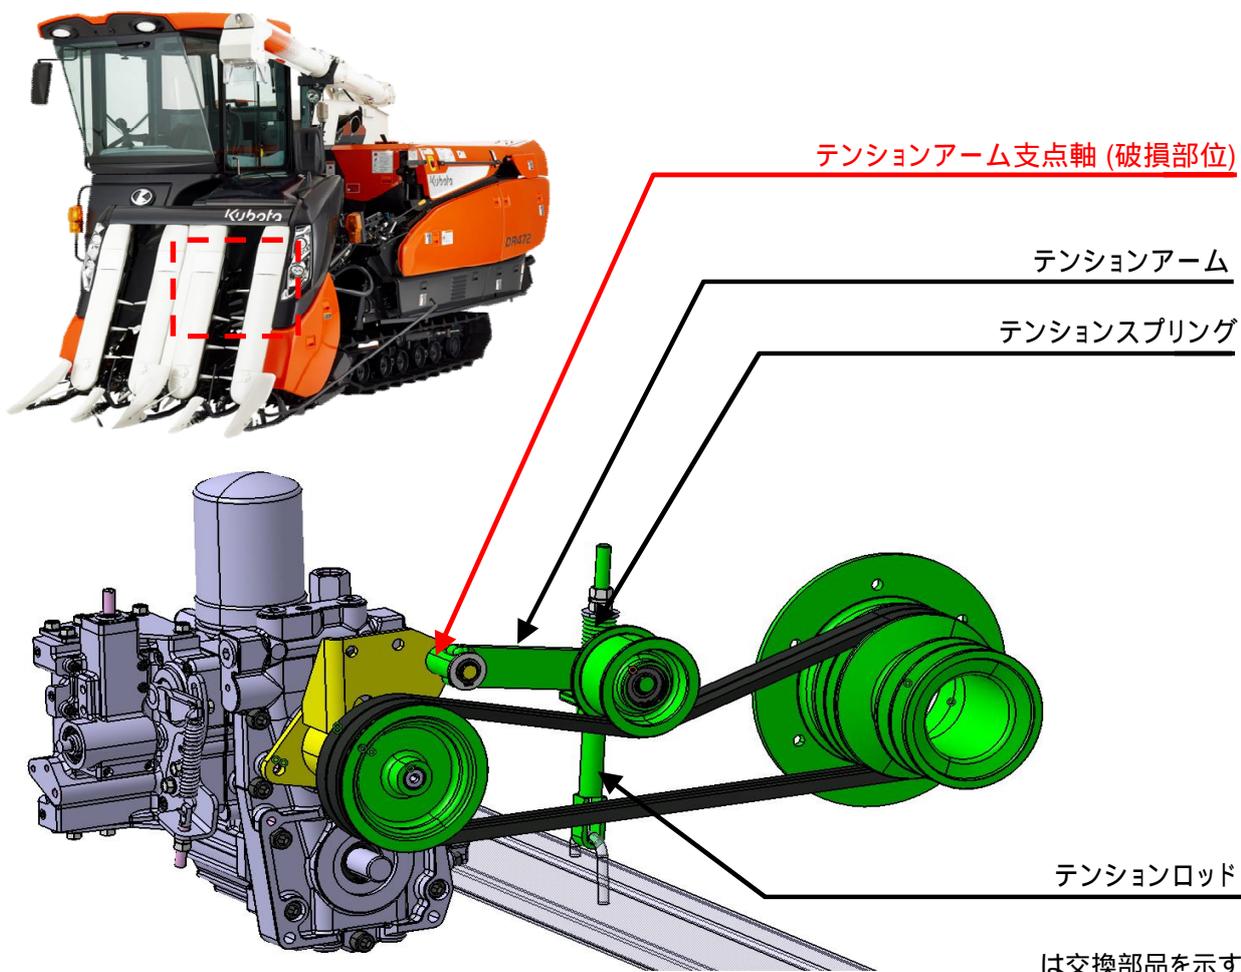

### 不具合内容:

刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、設計検討が不適切なため、テンションアーム支点軸周辺の溶接の溶け込みが不足しているものがある。そのため、機械稼働による振動や衝撃により、溶接溶け込み不足部位に応力が集中し、最悪の場合、テンションアーム支点軸が破断し、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容:

以下対策を実施した部品へ全数交換する。  
 テンションアーム支点軸径を大きくし、溶接を追加したもの。  
 テンションアームの板厚を大きくし、剛性を向上させたもの。  
 テンションスプリングを変更し、密着長に余裕をもたせたもの。  
 テンションロッド組み付け部に回転支点を追加したもの。

### 改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。

