
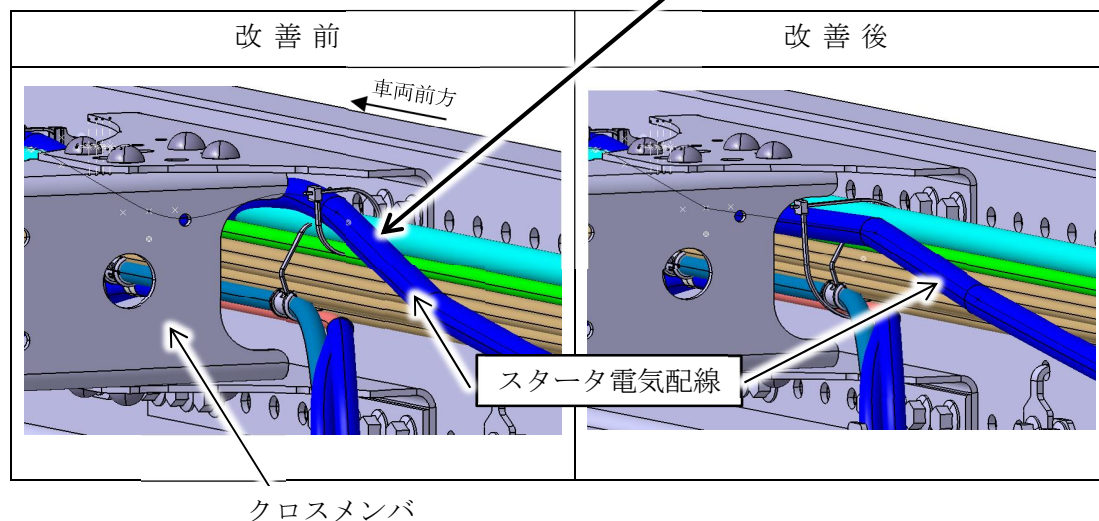


改善箇所説明図

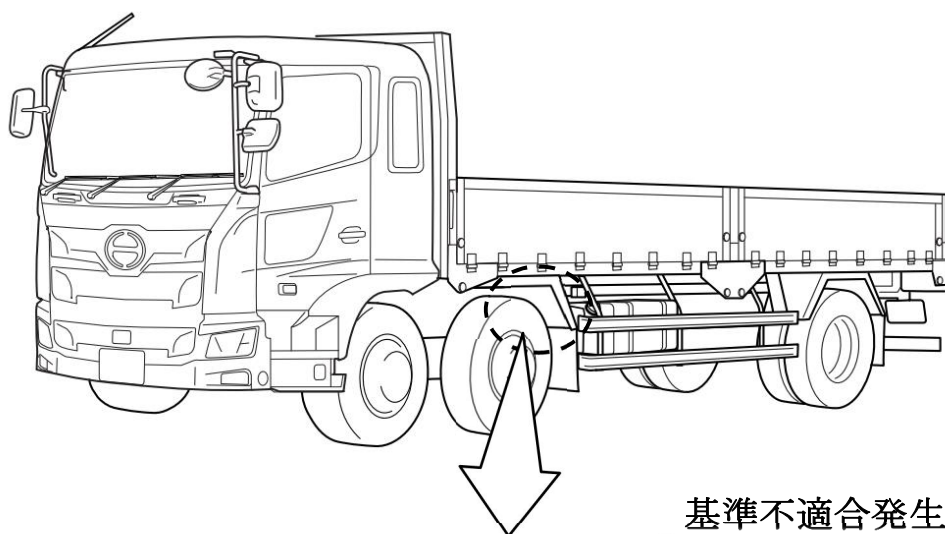

注： は改修する部品を示す。

スタータ電気配線において、配索ばらつきの設計検討が不十分なため、クロスメンバのエッジ部と干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で当該配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線の短絡により火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、スタータ電気配線の配索を変更する。なお、当該配線に損傷が認められる場合は補修または新品に交換する。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの右側中央に黄色ペイントを塗布する。