

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月4日

リコール届出番号	5711	リコール開始日	令和7年9月5日から順次
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	その他（エアコンアンプリファイア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンシステムにおいて、関連部品が故障した際の制御プログラムの検討が不十分なため、特定の故障診断コードを検出すると、ヒータを停止する過度なフェールセーフ制御を行うことがある。そのため、デフロスタの性能が低下して、前面ガラスの曇りや霜がとれにくくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンアンプリファイアのフェールセーフ制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ZAA-XEAM10	「bZ4X」	XEAM10-0001001～XEAM10-0002849 令和4年3月2日～令和7年5月30日	1,650	
	ZAA-YEAM15		YEAM15-0001001～YEAM15-0003013 令和4年3月2日～令和7年5月19日	905	
レクサス	ZAA-XEBM15	「RZ450e」	XEBM15-0001001～XEBM15-0002874 令和5年2月1日～令和7年6月5日	1,848	
	ZAA-XEBM10	「RZ300e」	XEBM10-0001001～XEBM10-0001389 令和5年11月1日～令和7年6月11日	389	
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001003～XEAM10-0002844 令和4年3月2日～令和7年5月29日	187	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001005～YEAM15-0003067 令和4年3月2日～令和7年5月30日	1,146	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月2日～令和7年6月11日	(計6,125台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。