


改善箇所説明図

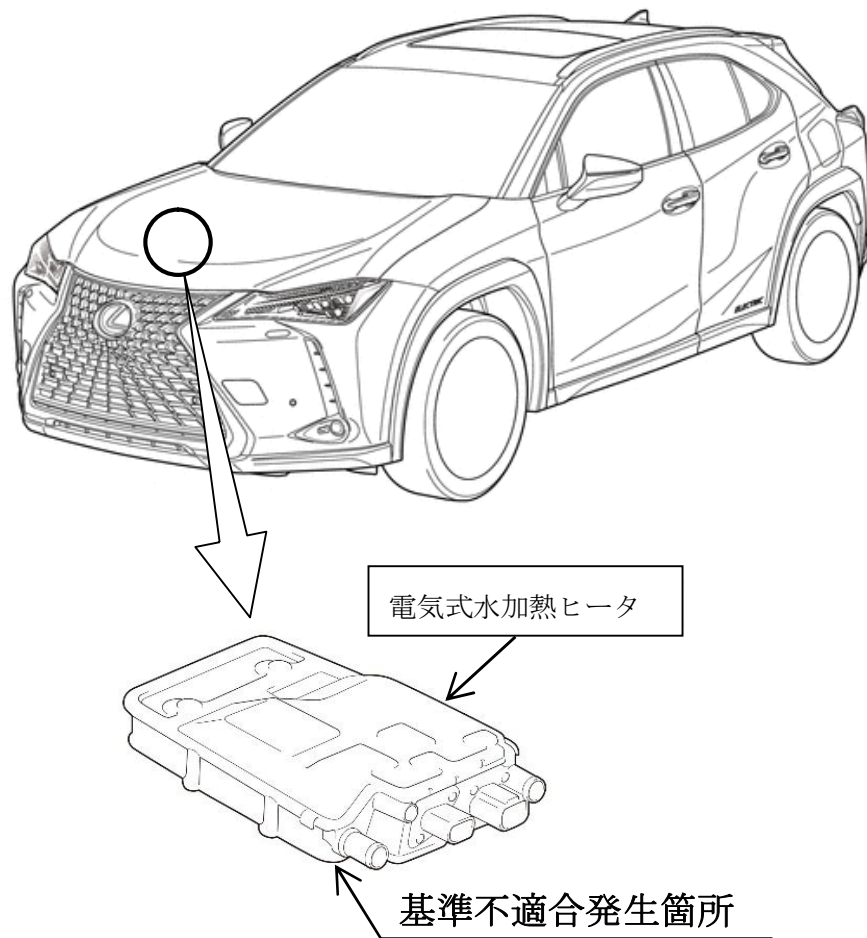

注：□ は交換部品を示す。

電気式水加熱ヒータにおいて、ヒータ素子の設計検討が不十分なため、当該素子の耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、素子内部が損傷し、最悪の場合、ヒータ作動が停止しデフロスタの性能が低下して、前面ガラスの曇りや霜がとれにくくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気式水加熱ヒータを対策品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフンの上に黄ペイントを塗布する。