
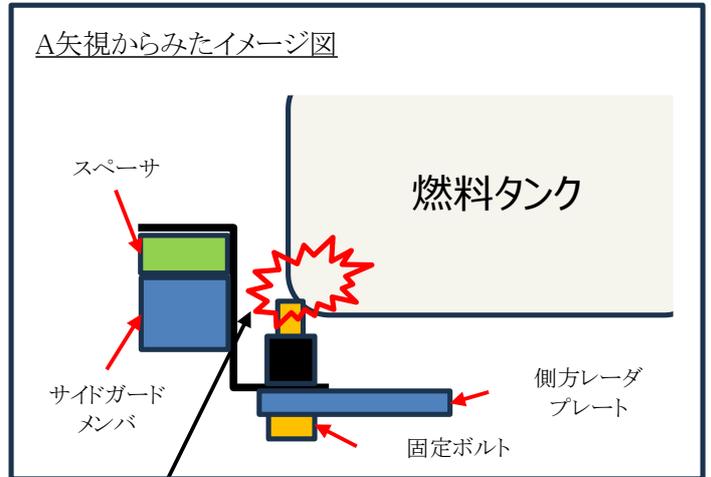


改善箇所説明図

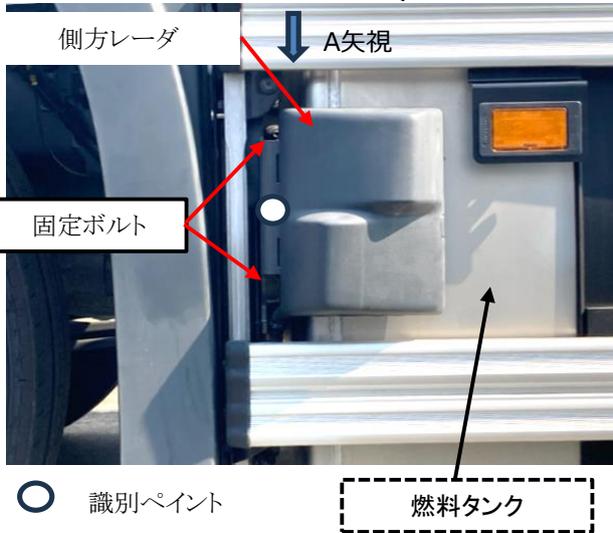

基準不適合発生箇所

側方衝突警報装置の左側方レーダにおいて、車幅の基準に合わせた移設に伴う検証が不十分なため、左側方レーダの固定ボルトが燃料タンクの端部に干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等により燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、左側方レーダ固定ボルトと燃料タンクの間隙を点検し、十分な隙間がない場合は、固定ボルトにワッシャを追加、または燃料タンクの位置を調整する。なお、深い傷跡が認められた場合は、燃料タンクを新品に交換する。

注： は、措置する部品、 は必要に応じて交換する部品を示す。
 識別：作業完了車には、側方レーダステー側面中央に白ペイントを塗布する。