


改善箇所説明図

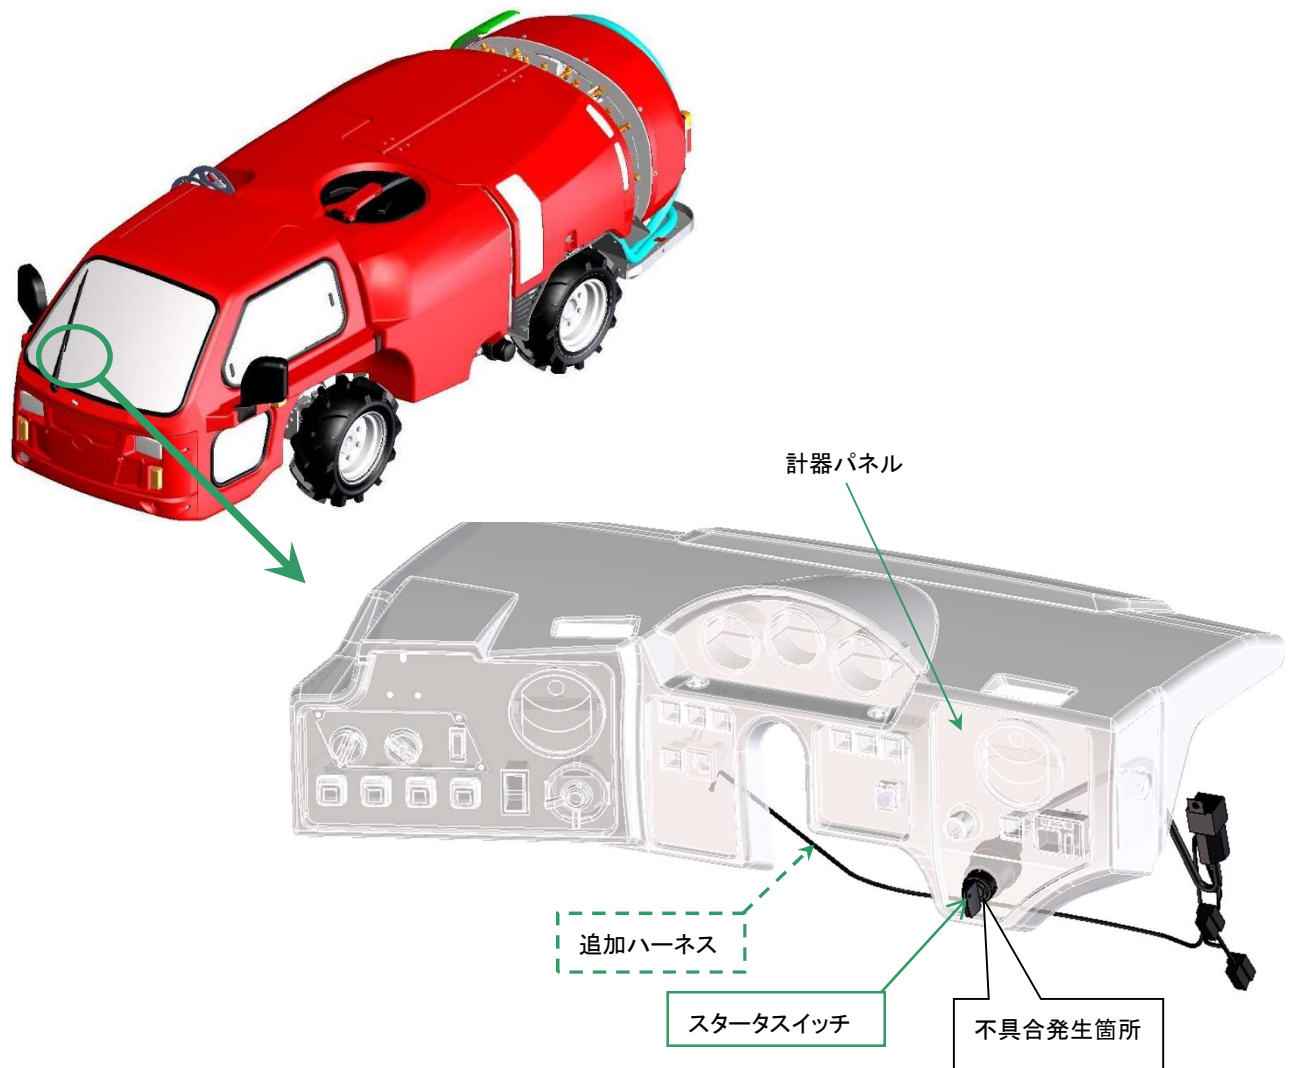

注： は交換部品を示し、 は追加部品を示す。

不具合の内容

農業用薬剤散布車のスタータスイッチにおいて、電気回路の設計検討が不適切なため、電装品の作動状況により、スタータスイッチに過電流が流れることがある。そのため、スタータスイッチ内部の樹脂が溶け、接点の接触不良が生じ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スタータスイッチを新品に交換するとともに、ハーネスを点検し、対策品のハーネスを追加して電気回路を変更する。

改善後の識別

右図の場所(室内ウォッシャタンクステー)に黄色マーキングを実施する。

ウォッシャタンクステー

黄色マーキング

