


改善箇所説明図

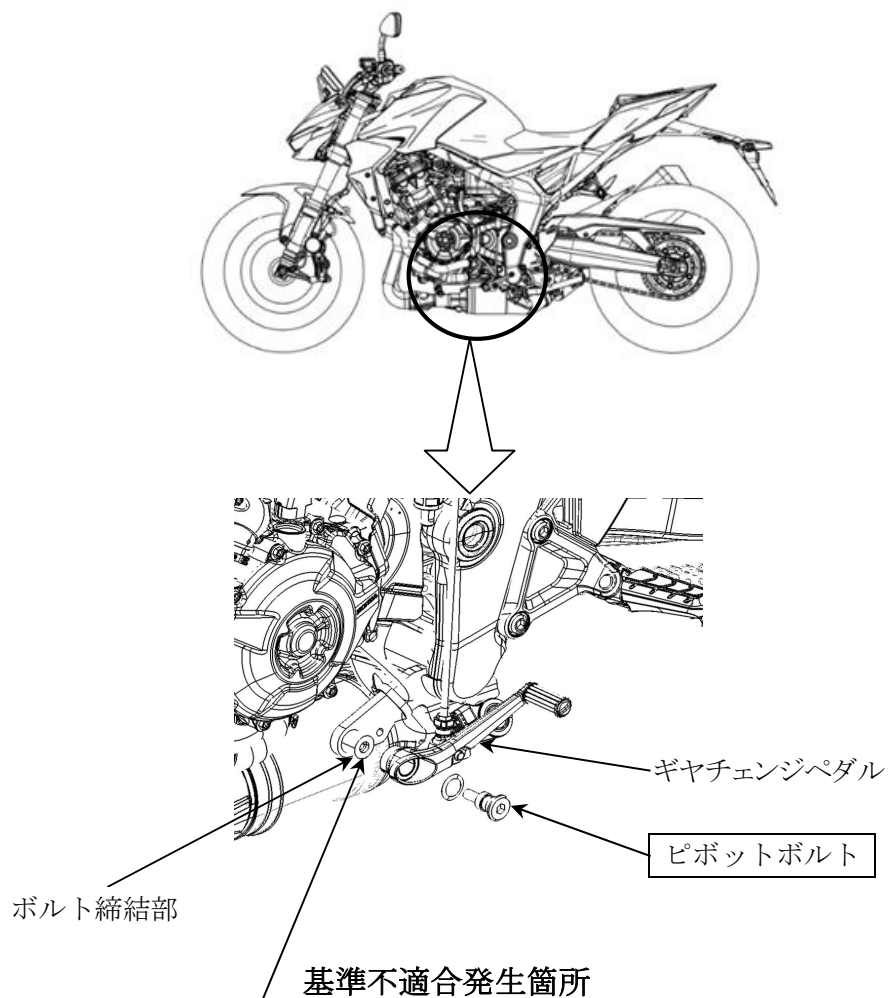

ギヤチェンジペダルにおいて、ピボットボルト締付け座面の塗装指示が不適切なため、当該座面の塗装が厚いものがある。そのため、排気管の触媒コンバータの熱により塗装が変形するとボルトが緩み、変速操作を繰り返すと、ボルトが脱落しチェンジペダルが外れて変速操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ピボットボルト締付け座面の塗装を除去し、ピボットボルトを対策品と交換する。

改善前	改善後
ピボットボルト ギヤチェンジペダル ボルト締付け座面	ボルト ギヤチェンジペダル ワッシャ ボルト締付け座面 カラー

注： は交換部品を示す。

 は追加する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黒色の識別ラベルを貼付する。