

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年10月30日

リコール届出番号	外-4054	リコール開始日	令和7年10月30日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) https://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	制動装置（電気式ブレーキ倍力装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式ブレーキ倍力装置のコントロールユニットにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、トラベルアシスト ^(※1) が作動中にステアリングホイールから手を放したことを一定時間検知すると、システムが行う短いブレーキ操作を、運転者が行うブレーキ操作と誤検知し、トラベルアシストが無効化されることがある。そのため、運転者が運転不能になった場合に、トラベルアシストからエマージェンシーアシスト ^(※2) へ切替えが行われず、運転者に対する警告音を吹鳴せず、保安基準に適合しない。 (※1)トラベルアシスト：アクセル、ブレーキ、ステアリング操作をサポートする運転支援システム (※2)エマージェンシーアシスト：運転者が運転不能な状態に陥った場合に自動的に車両を安全に停止させる緊急時停車支援システム		
改善措置の内容	全車両、電気式ブレーキ倍力装置のコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。なお、それに伴い、他システムとの通信確認や制御ロジックの再調整等を行う。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	- 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 - 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 - 弊社インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3AA-CJ15V	パサート 1.5 TSI	WVWZZZCJ2SD000177～WVWZZZCJ8SD050842 令和6年9月9日～令和7年6月12日	625	
	3LA-CJ15V	パサート GTE	WVWZZZCJ5SD000111～WVWZZZCJ2SD054806 令和6年10月28日～令和7年8月22日	227	
	3DA-CJ20V	パサート 2.0 TDI	WVWZZZCJ4SD009902～WVWZZZCJ0SD047918 令和6年11月29日～令和7年5月27日	249	
	3AA-CT15	ティグアン 1.5 TSI	WVGZZZCT6SW000197～WVGZZZCT5SW527227 令和6年9月9日～令和7年6月12日	1,588	
	3DA-CT20	ティグアン 2.0 TDI	WVGZZZCT4SW015216～WVGZZZCT8SW527688 令和6年12月28日～令和7年6月12日	866	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年9月9日～令和7年8月22日	(計3,555台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。