


改善箇所説明図

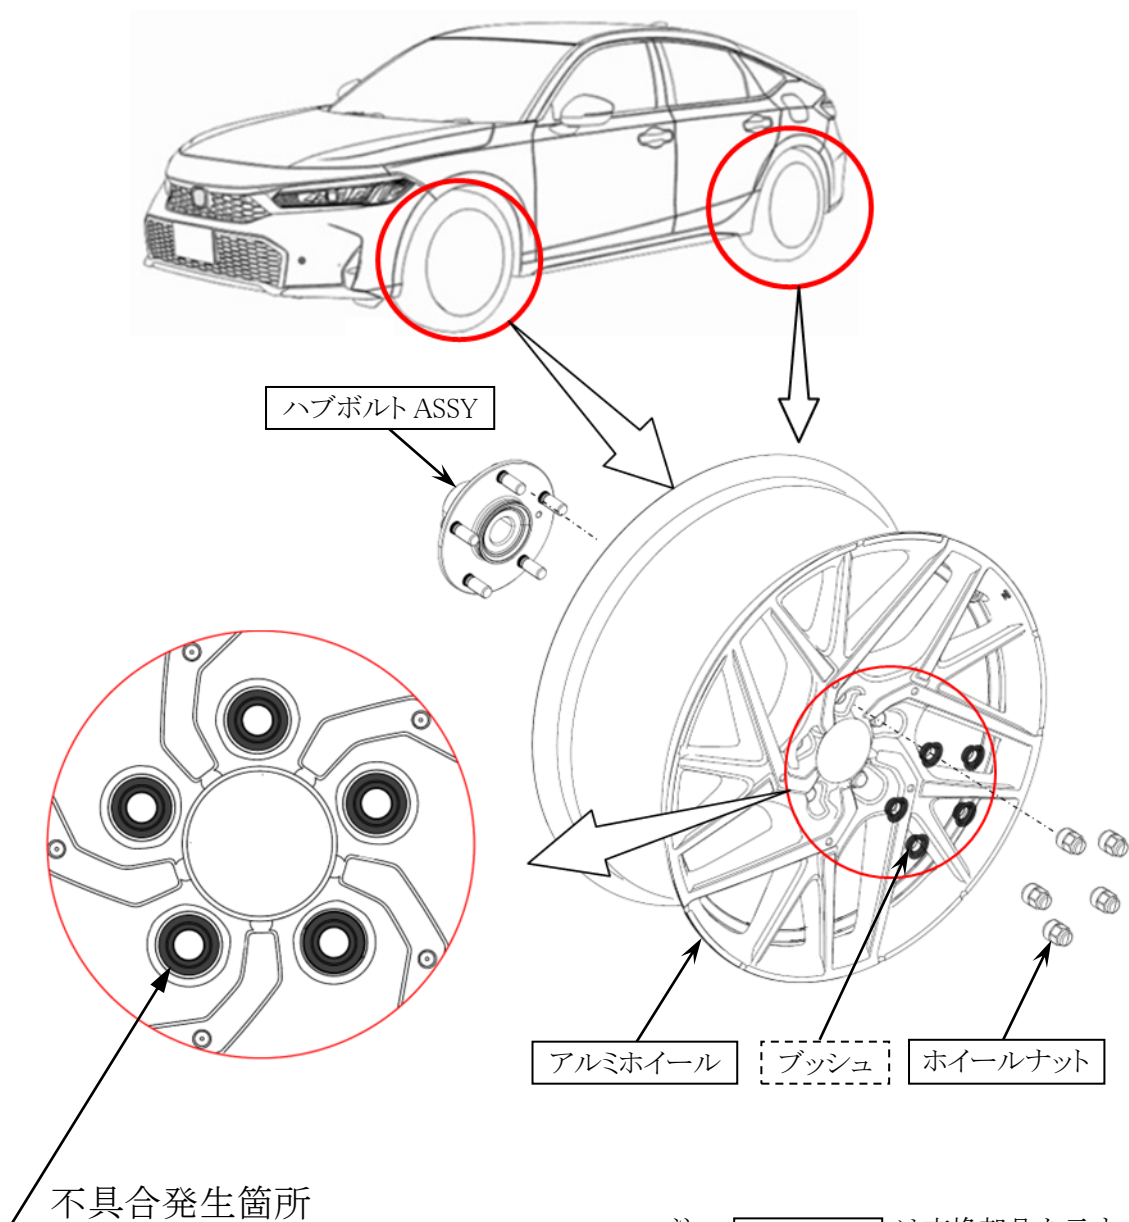

注： は交換部品を示す。

は点検部位を示す。

後付け用品として販売したアルミホイールにおいて、ホイールナット締結座面へのブッシュ圧入工程が不適切なため、ブッシュが圧入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結座面が変形し、ホイールナットが緩み、最悪の場合、アルミホイールが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ホイールナット締結座面を点検し、ブッシュが圧入されていないものは、アルミホイールを良品に交換し、ハブボルト ASSY・ホイールナットを新品に交換する。

対策後の識別：ボンネットの右側ヒンジ、上側締め付けボルトに黄色ペイントを塗布する。