


改善箇所説明図

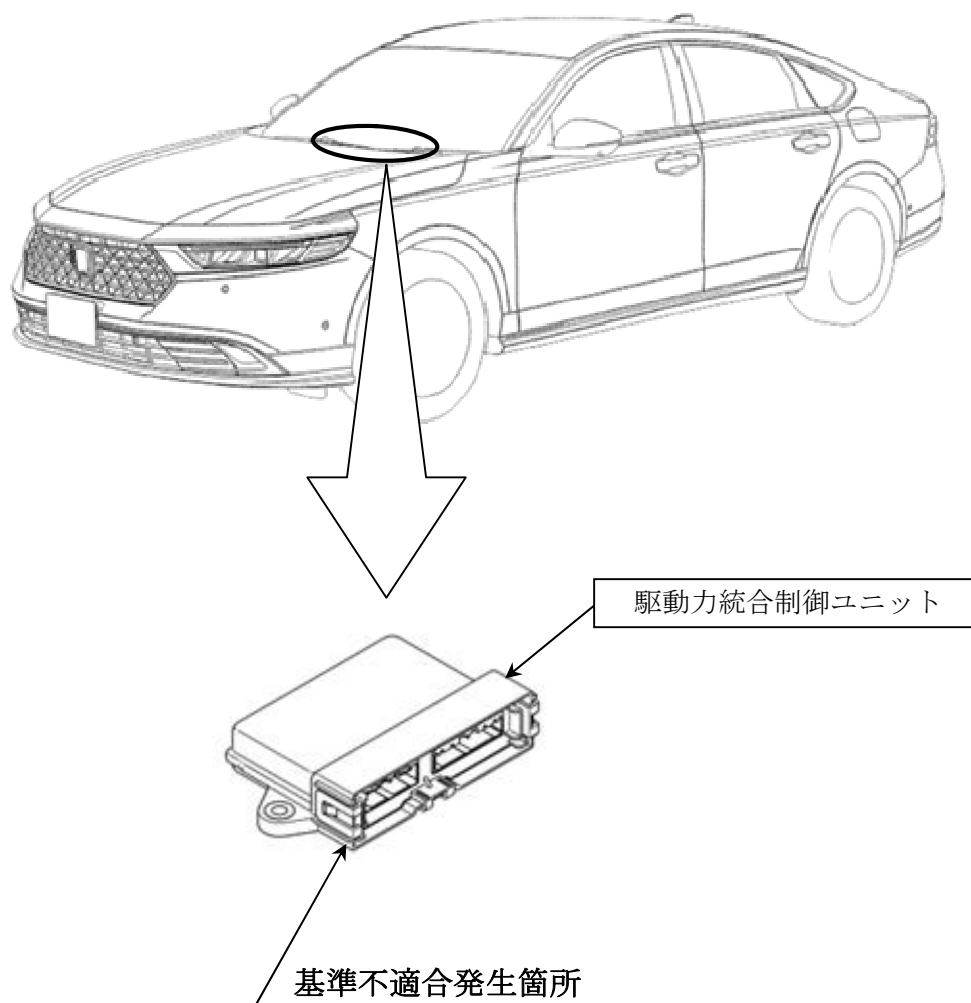

原動機において、駆動力統合制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、当該ユニットの電源用ICから発生する電気ノイズにより、故障と誤判定することがある。そのため、パワーシステム警告灯等が点灯し、フェールセーフが働き、エンジン及び駆動モータが停止して走行できなくなる。また、車載式故障診断装置(OBD)のデータが消去し、保安基準に抵触するおそれがある。

改善の内容

全車両、駆動力統合制御ユニットを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：車台番号打刻の下二桁目上部に黄色ペイントを塗布する。