


改善箇所説明図

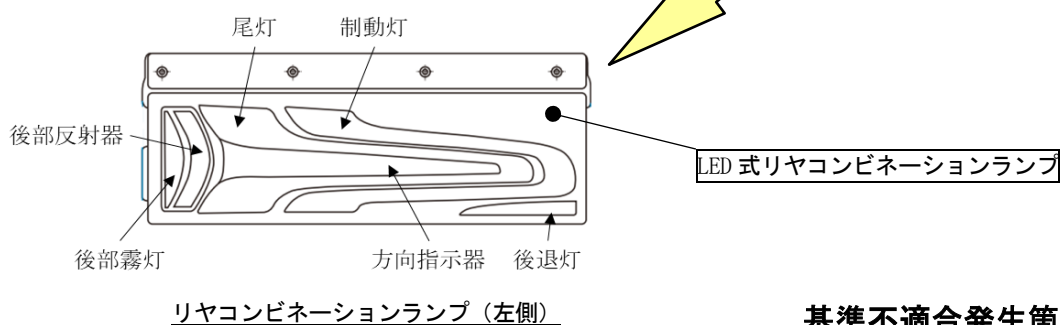

基準不適合発生箇所



正常時



不具合時

LED式リヤコンビネーションランプにおいて、電気回路の設計検討が不十分なため、回路に流れる電圧が車両からの供給範囲にもかかわらず過電圧保護回路が作動することがある。そのため、通常回路への電源供給が不足して各灯火器が正常に作動せず、保安基準に抵触する。

改善措置の内容

全車両、対策品の LED 式リヤコンビネーションランプに交換する。

注：□ は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、右側 LED 式リヤコンビネーションランプ裏面左端に白色ペイントを塗布する。