


改善箇所説明図

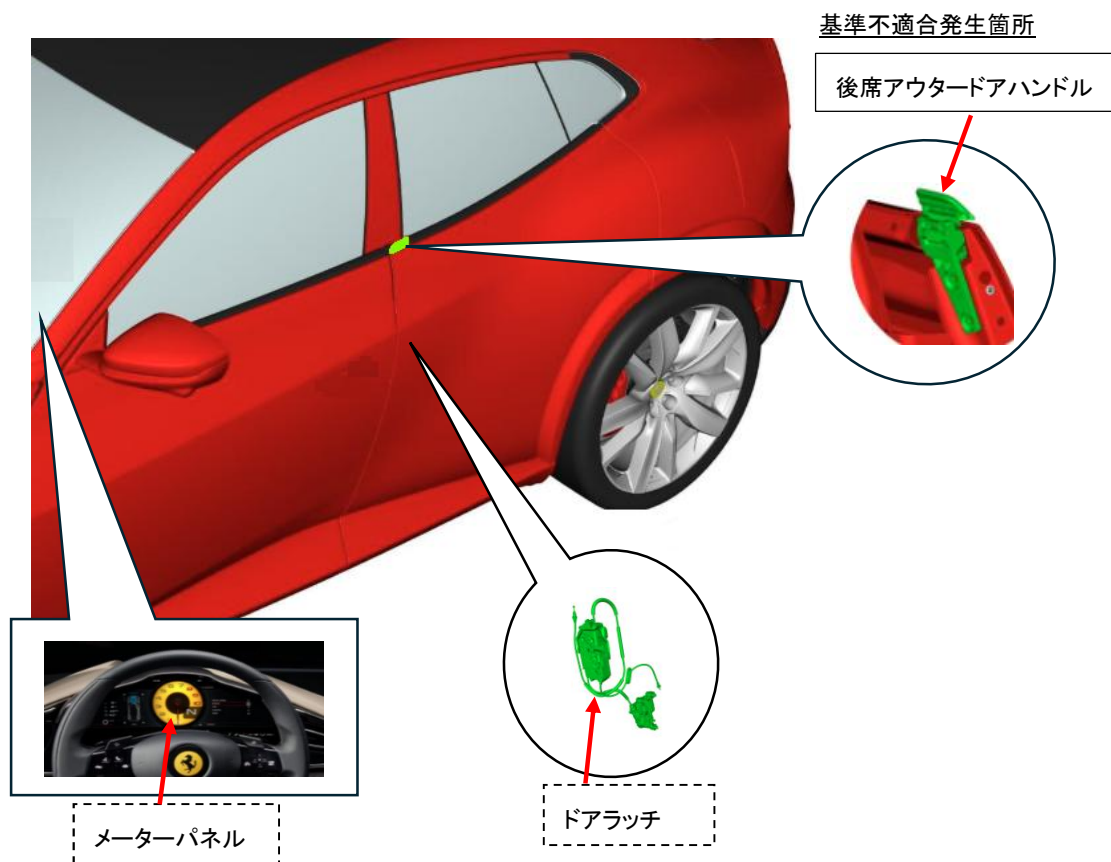

不具合の内容

後席アウトードアハンドルにおいて、製造工程が不適切なため、スイッチのシーラント塗布が不十分なものがある。そのため、雨等により水が浸入してスイッチ回路が劣化することで、外から後席ドアを開けられないおそれがある。また、最悪の場合、ドアロックされていない状態で車両停止時または時速 4km 未満で走行中に後席ドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、後席アウトードアハンドルを良品に交換し、メーターパネル及びドアラッチのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

注： は、交換する部品を示す。

 は、ソフトウェアをアップデートする部品を示す。

識別: 車台番号打刻の右側に黄色の識別ペイントを塗布する。