


改善箇所説明図

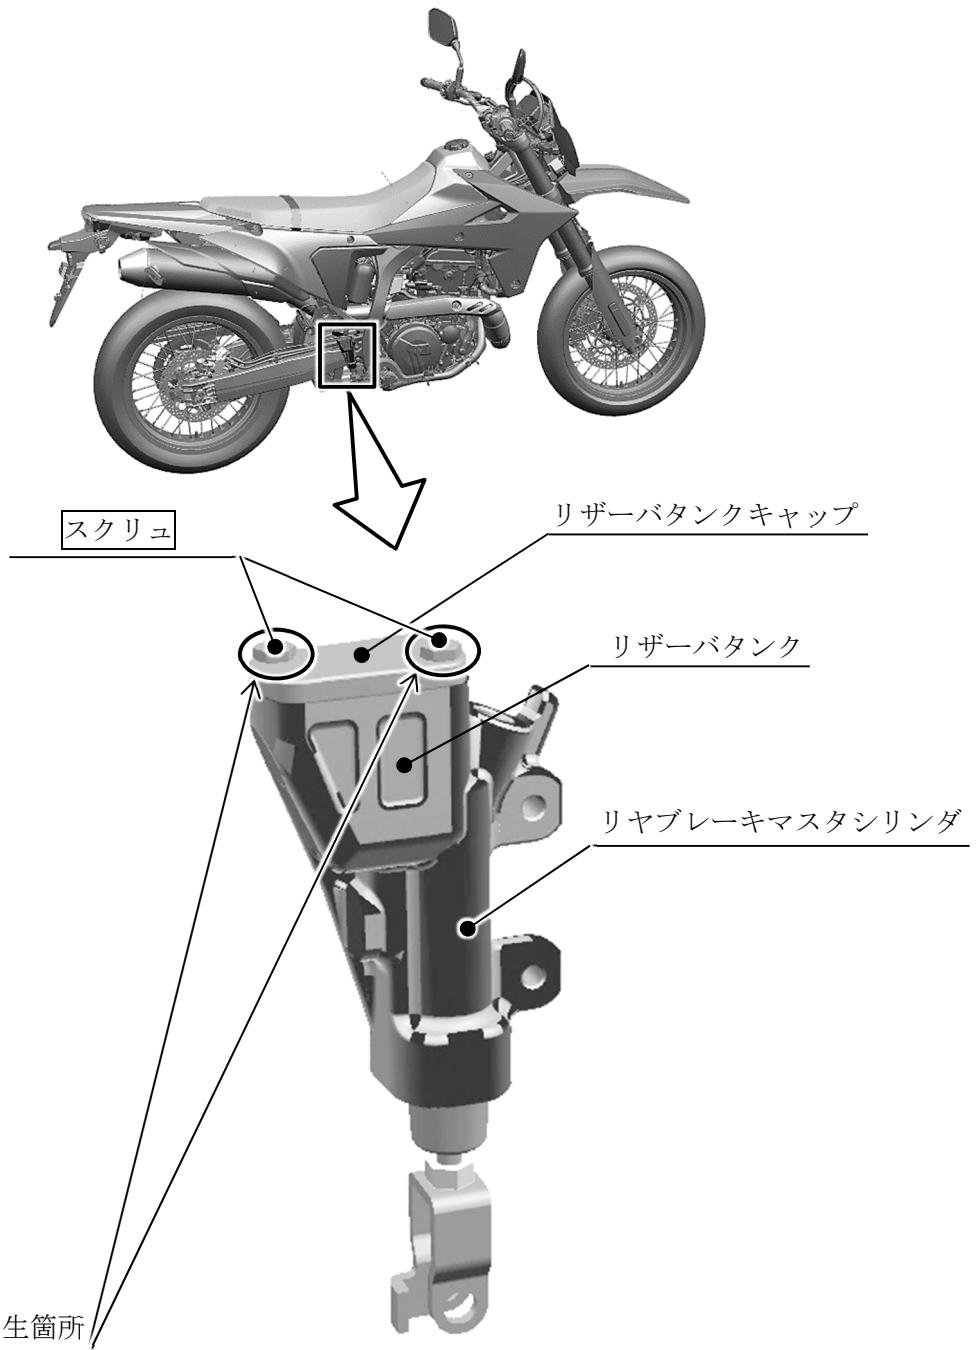

リヤブレーキマスタシリンダのリザーバタンクキャップを固定するスクリュにおいて、締付け作業指示が不適切なため、当該スクリュの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スクリュが緩んでブレーキ液が漏れ、最悪の場合、リザーバタンク内のブレーキ液が無くなり制動距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ液の量と漏れを点検・清掃し、当該スクリュを正規のトルクで締付ける。なお、ブレーキ液が不足している場合はブレーキ液を規定量まで補充する。

注 : は、措置する部品を示す。

識別 : 車枠の車台番号打刻付近に緑色のシールを貼付する。