


改善箇所説明図

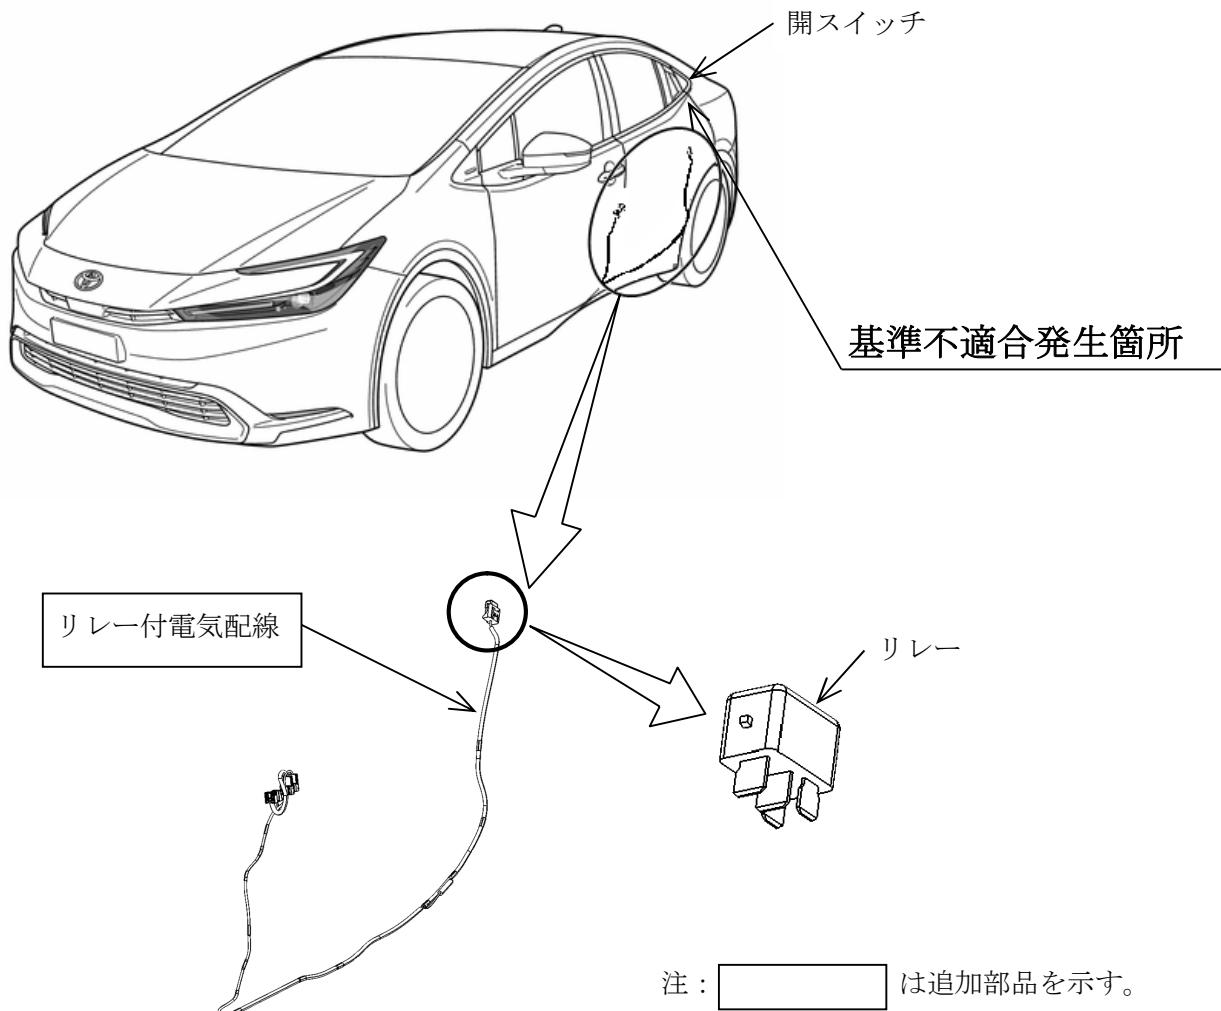

後席ドアの開スイッチにおいて、回路設計が不十分なため、当該スイッチ付近に水が溜まっている状態で極端なドア強閉を行うと、一時的にシール性が低下して、回路内に浸水し短絡することがある。そのため、半ドアとなって警告灯が点灯し、最悪の場合、意図せずドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、左右の後席ドア回路に意図しないドア開を防止するリレー付電気配線を追加する。

識別：改善済車両には車台番号の1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。