

連絡先： 国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8年 2月 6日

リコール届出番号	外-3923	リコール開始日	令和 8年 2月 6日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	外装（Aピラーカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	外装としてAピラーの左右に備え付けられているカバーにおいて、製造工程が不適切なため、取付クリップで確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等により取付クリップが緩み、異音が発生する。最悪の場合、すべての取付クリップが外れて当該部品が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右Aピラーのカバーの取付状態を点検する。 なお、点検の結果、取付不良となっている（浮き等がある）場合は、Aピラーのカバー、取付クリップを新品に交換するとともにマウントブラケットの損傷状態を点検し、損傷が確認された場合には当該部品を新品に交換する		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>弊社ホームページに掲載する。</li> <li>改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK8	エクスプローラー	1FMHK8F89BGA00397～ 1FM5K8D89FGC19677 平成 22 年 10 月 18 日～平成 27 年 3 月 9 日	2895 台	
	ABA-1FMHK9		1FMHK7D92CGA00216～ 1FM5K7F90FGC68816 平成 23 年 6 月 16 日～平成 27 年 5 月 2 日	3247 台	
	ABA-1FM5K8		1FM5K8F82GGA21683～ 1FM5K8D82GGB56309 平成 27 年 6 月 15 日～平成 27 年 11 月 7 日	266 台	
	ABA-1FM5KH		1FM5K7DH3GGA00225～ 1FM5K7DHXGGB37906 平成 27 年 4 月 10 日～平成 27 年 11 月 9 日	729 台	
	ABA-1FM5KT		1FM5K8HT8GGA14156～ 1FM5K8HT9GGB56354 平成 27 年 7 月 12 日～平成 27 年 12 月 7 日	237 台	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 10 月 18 日～平成 27 年 12 月 7 日	(計 7374 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。