

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和8年 2月 9日

リコール届出番号	5757	リコール開始日	令和8年 2月 10日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 工藤 龍	問合せ先：品質保証部 TEL 0942-53-5114	
不具合の部位(部品名)	室内灯(ルームランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダのルームランプにおいて、作業指示が不適切なため、取付時にルームランプの取付爪が折損しているものがある。 そのため、車両振動によりルームランプが脱落し、ルームランプ金属部がキャビン本体に接触して電気回路がショートすると、ヒューズが断線してモニタが不点灯になるほか、最悪の場合、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルームランプの取付状態を点検し、取付爪が折損している場合はルームランプを適切な方法にて新品に交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 改善実施済車には、No.5757のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	YDM-V37	「V3-7」	V37-72225～V37-72754 令和4年11月14日～令和7年4月18日	316	
	V37E	「V3-7S」	V37E-71097～V37E-71744 令和4年10月16日～令和7年1月28日	472	
	YDM-V47	「V4-7」	V47-73016～V47-73971 令和4年11月11日～令和7年3月7日	568	
	YDM-V57	「V5-7」	V57-71086～V57-71291 令和4年11月17日～令和7年2月5日	82	
コベルコ	YDM-RW06	「LK40Z-6」	RW06-03086～RW06-03152 令和4年12月6日～令和6年12月5日	44	
	RV06	「LK40ZST-6」	RV06-00352～RV06-00461 令和4年12月5日～令和6年12月6日	64	
	YDM-RX06	「LK50Z-6」	RX06-03474～RX06-03691 令和4年12月7日～令和7年2月14日	167	
	(計7型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月16日～令和7年4月18日	計1,713台	

備考：本届出の「リコール対象車の台数」はナンバープレート取得車の台数であるが、ナンバープレート未取得車も同時に上記の改善措置を行う。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。