


## 改善箇所説明図

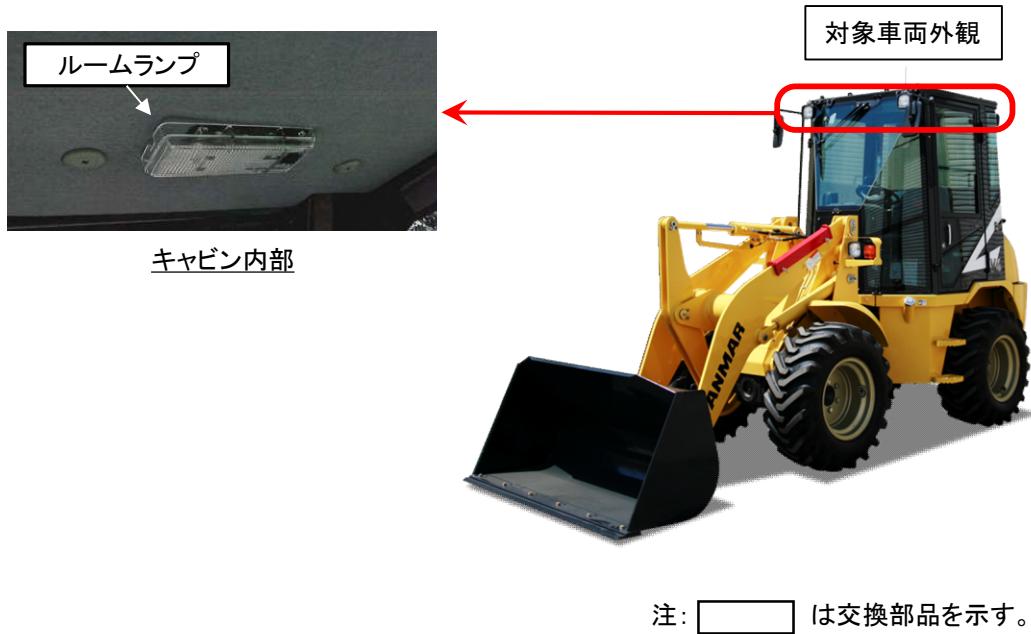

注:   は交換部品を示す。

### 【不具合の内容】

ショベル・ローダのルームランプにおいて、作業指示が不適切なため、取付時にルームランプの取付爪が折損しているものがある。  
そのため、車両振動によりルームランプが脱落し、ルームランプ金属部がキャビン本体に接触して電気回路がショートすると、ヒューズが断線してモニタが不点灯になるほか、最悪の場合、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、ルームランプの取付状態を点検し、取付爪が折損している場合はルームランプを適切な方法にて新品に交換する。

### 【識別方法】

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 5757を貼り付ける。