

改善箇所説明図



注：図中の□内は、交換する部品を示す。

リヤコンビネーションランプにおいて、作業指示が不適切なため、灯火器内部の乾燥剤が適切な位置に貼り付けられていないものがある。

そのため、湿気により膨張した乾燥剤が回路基板と干渉し、回路が短絡して断線を生じ、後部方向指示器が高速点滅、間欠点灯または不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リヤコンビネーションランプを良品と交換する。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注：図中の□内は、交換部品を示す。