


改善箇所説明図

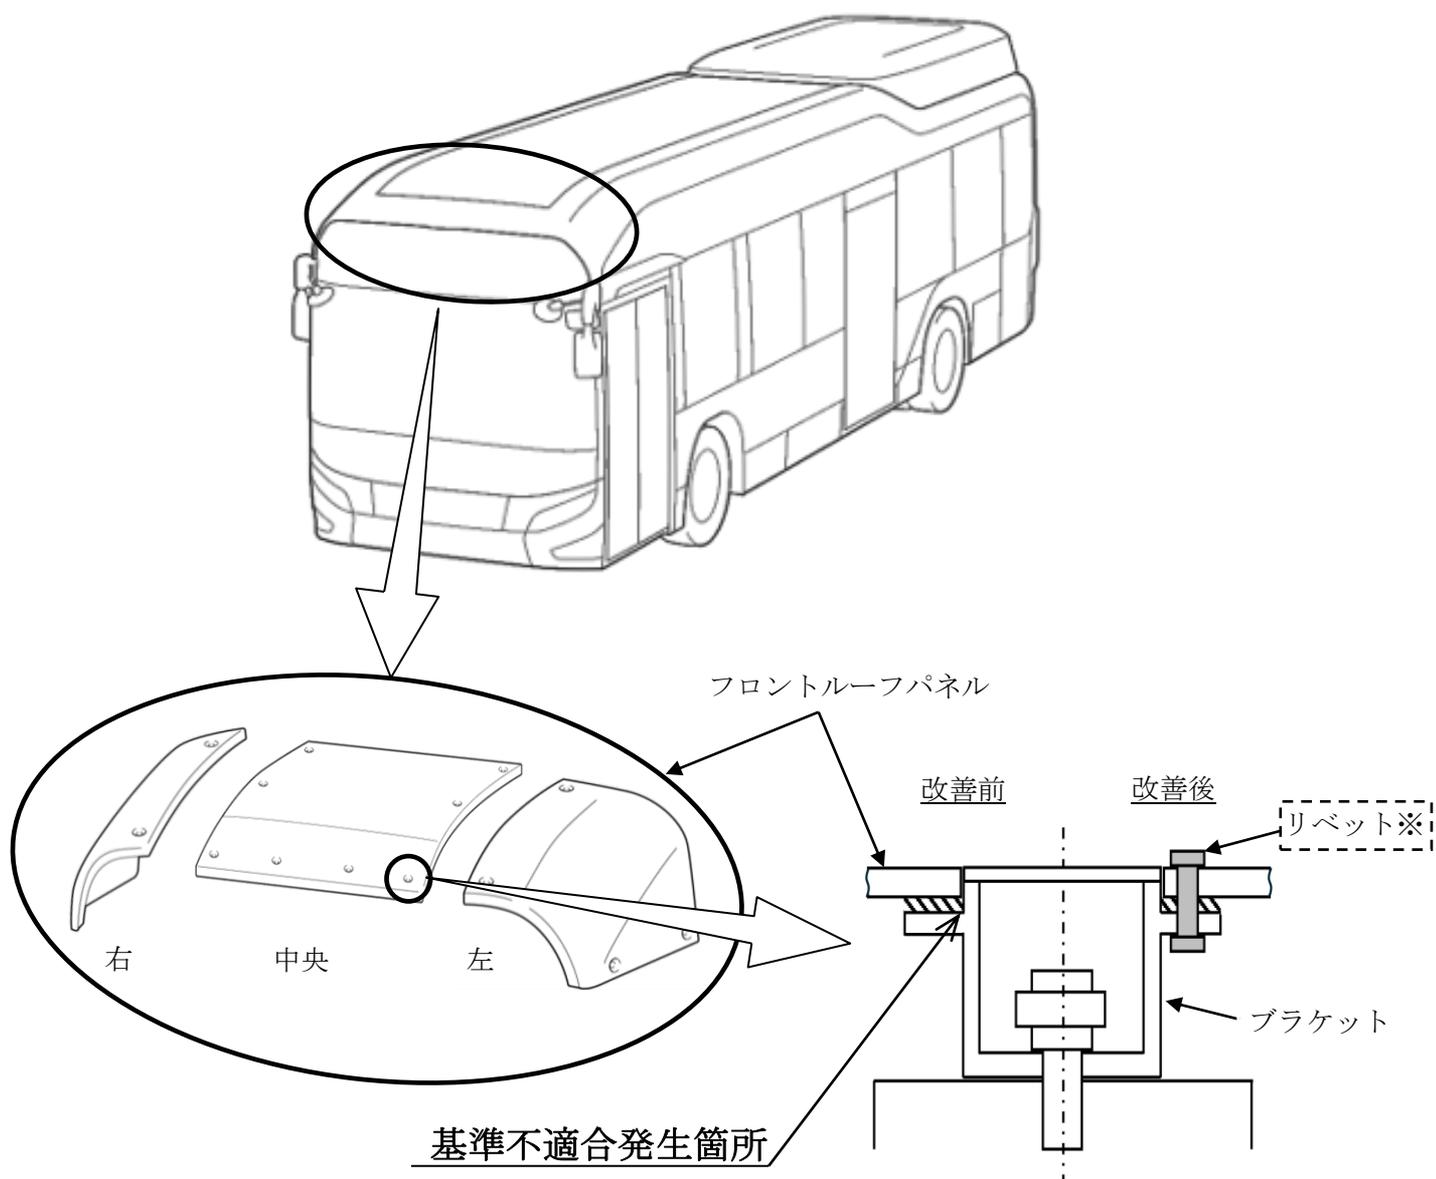

※リベットによる固定は右4箇所、中央8箇所、左4箇所

注：[]は追加する部品を示す。

フロントルーフパネルにおいて、ボデーに取付けるブラケットとの接着工程の指示が不適切なため、ブラケットへの接着剤の塗布範囲が不足しているものがある。そのため、接着部位に浸水し、経年で接着が剥がれ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行時の風圧等によりパネルが脱落して、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントルーフパネルの全接着部にリベットによる固定を追加する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレート中央下に黒色ペイントを塗布する。