

# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



注)  は、交換する部品を示す。

## 不具合の内容

リヤライト\*のLEDドライバにおいて、製造工程が不適切なため、誤ったソフトウェアが搭載され、リヤライト制御ユニットのソフトウェアと互換性が無いものがある。  
そのため、点灯開始時の特定の制御条件下における内部診断の際に、異常がないにもかかわらず故障と誤判定し、尾灯、制動灯または方向指示器が不点灯になるおそれがある。

\*リヤライト；フェンダーリヤライト、テールゲートリヤライト。

## 改善の内容

全車両、不具合品に該当するリヤライトを良品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。