

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月8日

リコール届出番号	5803	リコール開始日	令和8年4月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 執行役員・社長 近 健太 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプにおいて、インペラ（樹脂製羽根車）の材料選定の検討が不十分であったため、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	117件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-USC10	「RC F」	USC10-6000009～USC10-6002922	2,755	
	5BA-USC10		平成26年8月26日～令和4年2月11日		
	DBA-URL10	「GS F」	URL10-0001012～URL10-0002761	1,658	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月26日～令和4年2月11日	(計4,413台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。