


改善箇所説明図

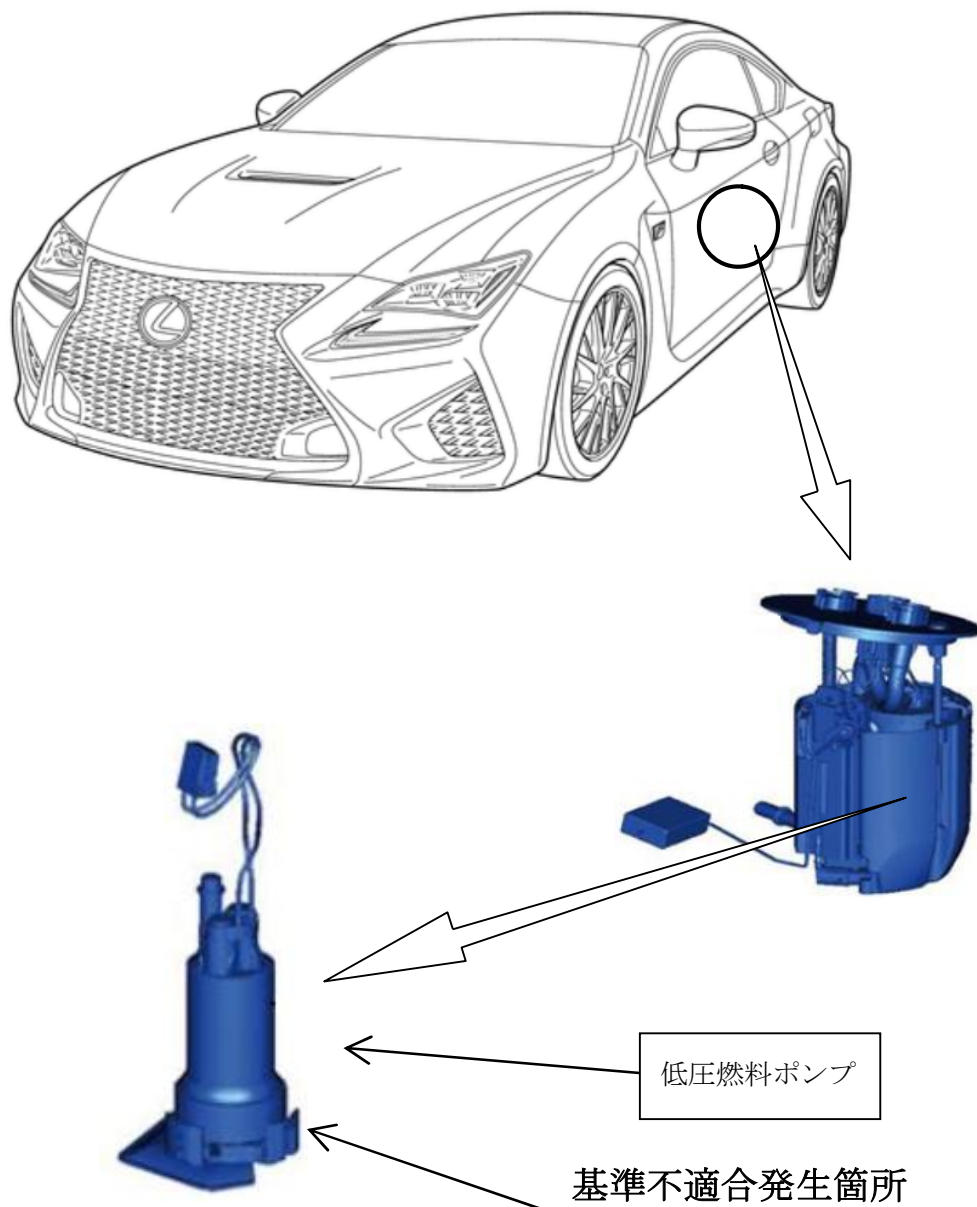

注：□ は交換部品を示す。

低圧燃料ポンプにおいて、インペラ（樹脂製羽根車）の材料選定の検討が不十分であったため、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。