

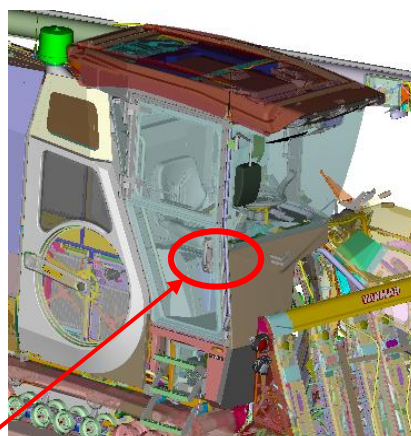


改善箇所説明図

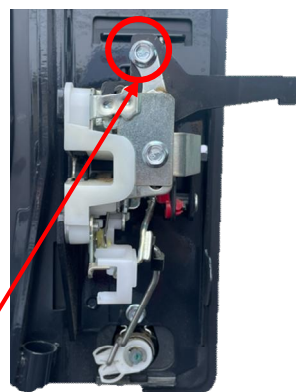

ドアノブ

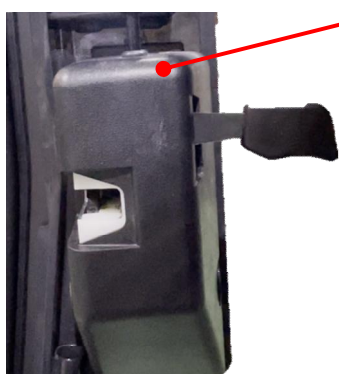

ドアノブ 固定ボルト

不具合発生箇所

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車のキャビンにおいて、ドアノブの固定ボルトの締め付けトルクが不適切なため、ドアノブ作動時にボルトが次第に緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが脱落し、ドアノブが支点から外れ、キャビン内側および外側からドアの開閉ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ドアノブの固定ボルトを規定トルクで締め付ける。また、ボルトが脱落している場合は、新品のボルトを規定トルクで締め付ける。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 5817 のステッカーを貼付する。