


## 改善箇所説明図

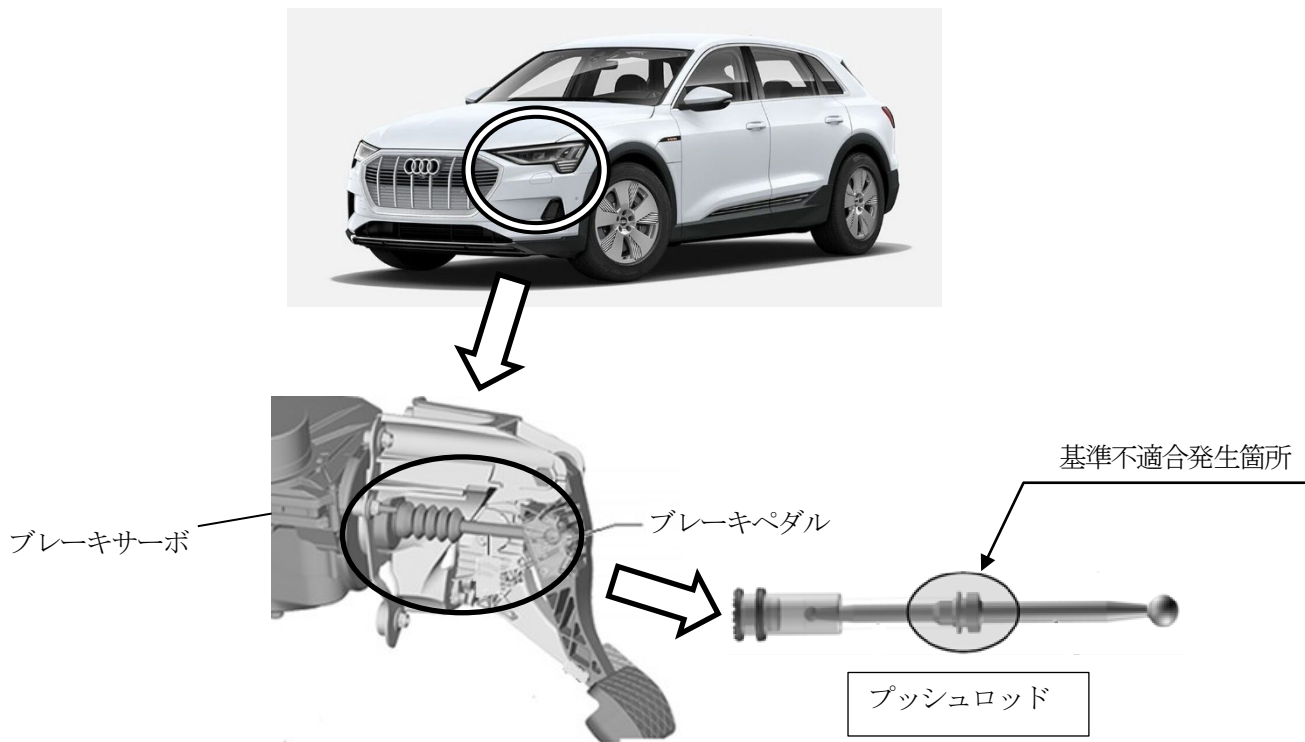

注：  は、締め付け部位を示す。

ブレーキペダルとブレーキサーボを連結するプッシュロッドにおいて、製造工程の設備管理が不適切なため、締結部の締め付けが不十分なものがある。そのため、締結部が緩み、そのまま使用を続けると、最悪の場合、締結部が外れ、ブレーキペダルを操作してもブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、プッシュロッドの締結部を点検し、規定トルクで締め付ける。

識別：「46P7」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。