

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8年 5月 25日

リコール届出番号	外-4190	リコール開始日	令和 8年 5月 25日
届出者の氏名又は名称	Aston Martin Japan合同会社 職務執行者カール・ベイリス 問い合わせ先：Aston Martin Japan合同会社 TEL:03-5797-7281	製作国：イギリス 製作者名：Aston Martin Lagonda Limited	
不具合の部位（部品名）	リアサスペンショントルクリアクションリンクの固定ボルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンションにおいて、ロアアームとトルクリアクションリンクの固定ボルトの設計検討が不十分なため、当該リンクが確実に固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該リンクが外れて走行安定性を失い、最悪の場合、ロアアームが破損して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクリアクションリンクの固定ボルトを対策品に交換する。また、ロアアームを点検し、損傷しているものはロアアームを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	7BA-AM801	「DBX」	SCFVTJAW9MTV00153～SD7VTJAW2RTV11386 令和 2年 9月 9日～令和 6年 3月 28日	535台	
		「DBX707」	SD7VTJBWXPTV05704～SD7VTJDW3TTV13943 令和 4年 6月 15日～令和 7年 9月 1日	470台	
	不明	「DBX707」	SD7VTJDW0STV11551～SD7VTJDWXSTV12058 令和 6年 6月 27日～令和 6年 8月 30日	31台	
		「DBX S」	SD7VTJGW0TTV13605～SD7VTJGW0TTV13605 令和 7年 6月 6日～令和 7年 6月 6日	1台	
	(計 2型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年 9月 9日～令和 7年 9月 1日	(計 1037台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。