

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和8年5月28日

リコール届出番号	外-4194	リコール開始日	令和8年5月29日	
届出者の氏名又は名称	HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC 取締役社長 大江 健介 〔製作国 : アメリカ合衆国〕 〔製作者名 : HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC〕 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 市場措置専用窓口 TEL 0120-280524			
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (低圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無鉛プレミアムガソリン指定車に搭載した低圧燃料ポンプにおいて、ポンプ作動検査時の検査用液が不適切なため、インペラ (樹脂製羽根車) に検査用液が浸透して強度が低下し、亀裂が生じることがある。そのため、冷熱の繰り返しによりインペラの亀裂が進展して燃料により膨潤し、ポンプカバーと接触して作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプモジュールを対策品と交換する。			
不具合件数	9件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	CAA-NC1	「NSX」	NC1-1000216~NC1-1000256 平成30年1月18日~平成30年3月22日	41	
			NC1-1100001~NC1-1100156 平成30年3月1日~平成30年10月10日	156	
			NC1-1200001~NC1-1200040 平成30年10月10日~令和元年12月11日	38	
	5AA-NC1		NC1-1300001~NC1-1300012 令和元年12月12日~令和3年1月25日	12	
			NC1-1400001~NC1-1400010 令和3年3月18日~令和3年6月9日	10	
			NC1-1500001~NC1-1500102 令和4年2月11日~令和4年10月24日	33	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月18日～令和4年10月24日	(計290台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
低圧燃料 ポンプ モジュール	17045-T6N-X02	令和2年8月18日～令和8年1月5日	58	「NSX」
	17045-T6N-X01	平成30年10月2日	1	
合計			(計59個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。