


## 改善箇所説明図

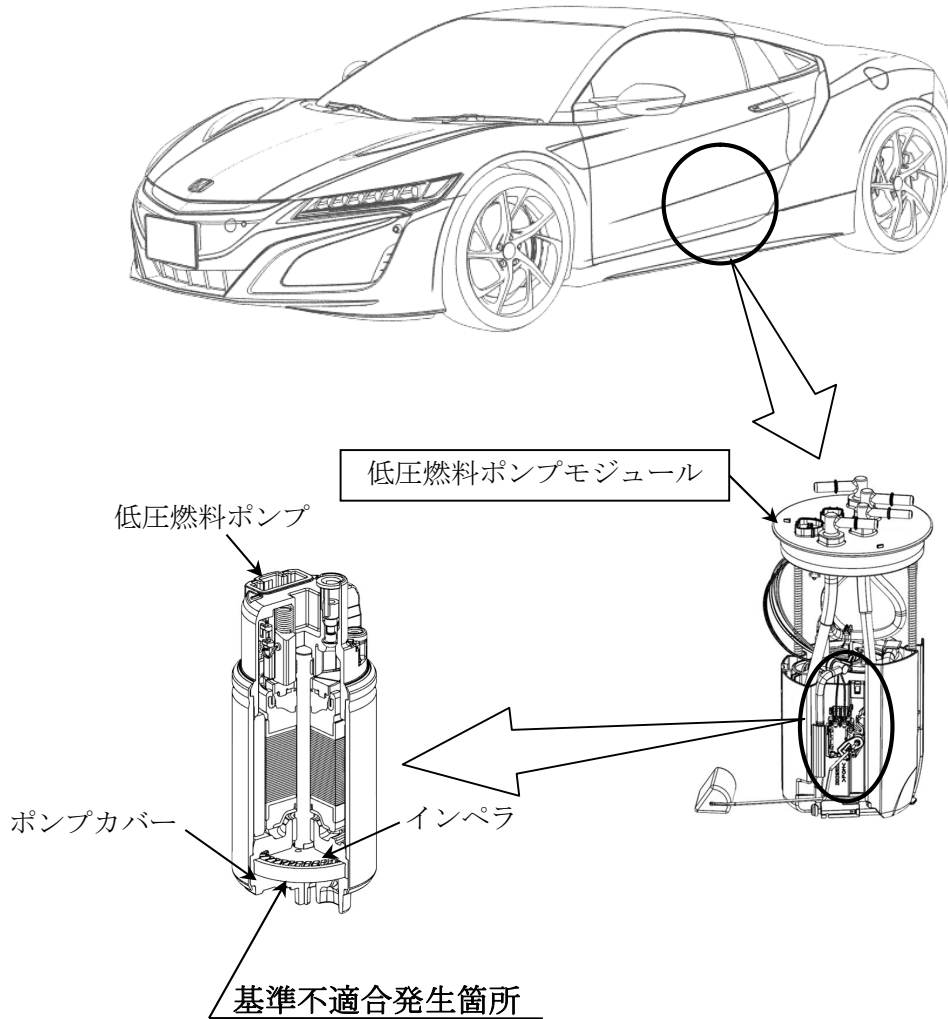

無鉛プレミアムガソリン指定車に搭載した低圧燃料ポンプにおいて、ポンプ作動検査時の検査用液が不適切なため、インペラ（樹脂製羽根車）に検査用液が浸透して強度が低下し、亀裂が生じることがある。そのため、冷熱の繰り返しによりインペラの亀裂が進展して燃料により膨潤し、ポンプカバーと接触して作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプモジュールを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。