


# 改善箇所説明図

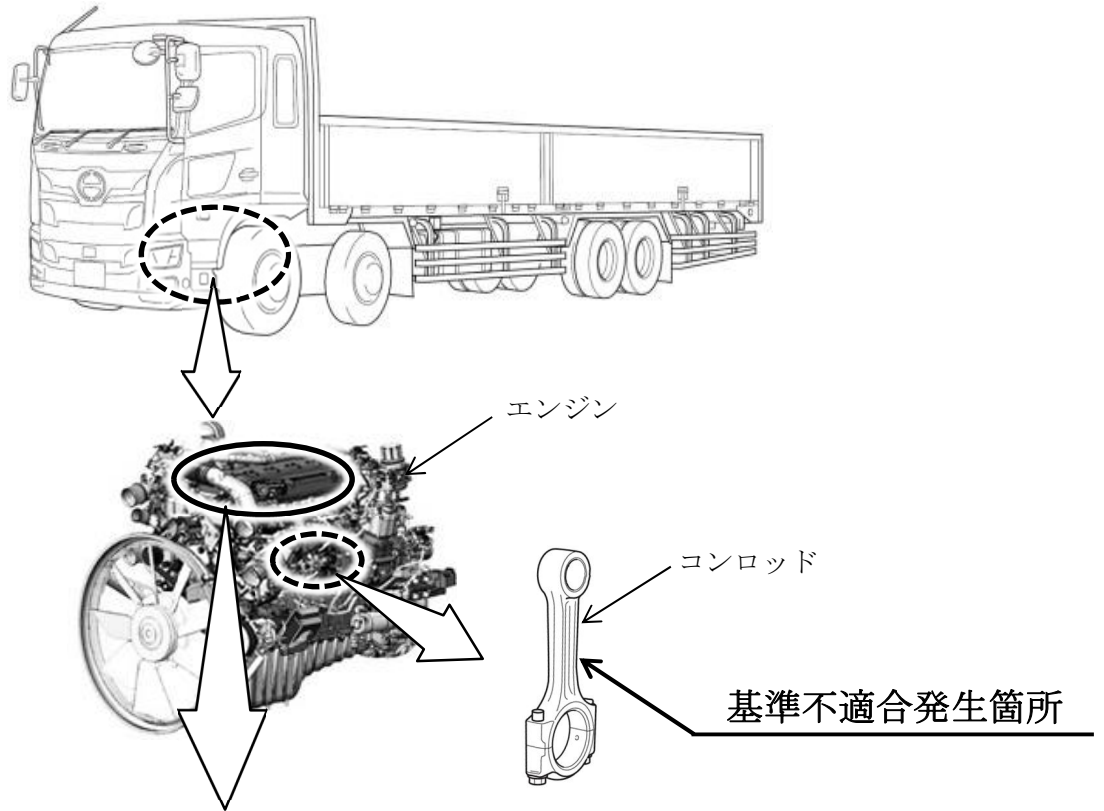

改善前	改善後

注：  は交換する部品を示す。

原動機において、ヘッドカバー内のブローバイガス排気口位置が不適切なため、坂路の連続走行によりヘッドカバー内に必要以上のオイルが滞留した際に、当該排気口を経由して燃焼室にオイルが廻り込むことがある。そのため、燃焼室内で異常燃焼することでコンロッドやエンジンが破損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、ヘッドカバーを対策品に交換する。

識別：改善実施済車は弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索にて“実施済”と表示する。