


改善箇所説明図

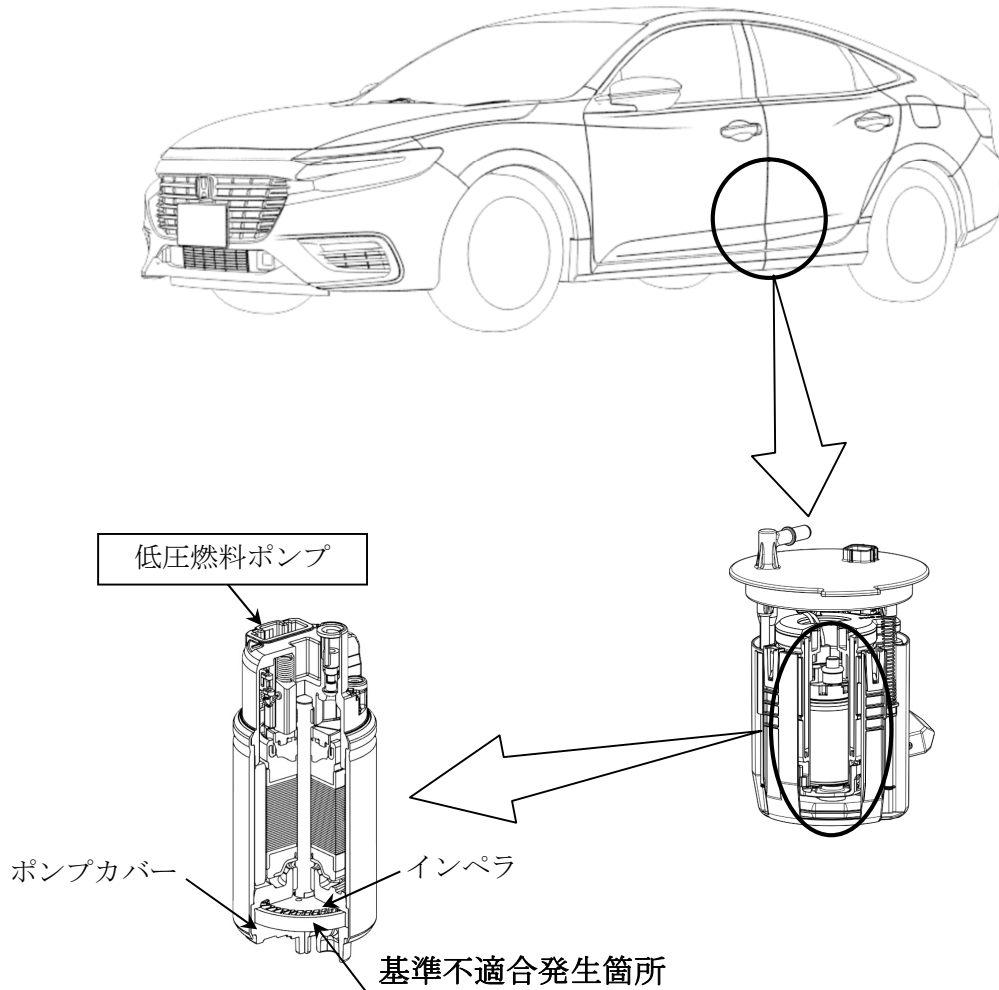

低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。