

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年6月18日

リコール届出番号	5832	リコール開始日	令和8年6月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 近 健太 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（シートベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	二列目座席シートベルト非装着時警報装置において、バックル電気配線の配索検討が不十分なため、シートベルト脱着時に当該配線に繰返し負荷がかかり断線することがある。そのため、シートベルト装着状態が正しく警報されないおそれがある。		
改善措置の内容	該当車両において、 ①二列目左側座席バックルの電気配線の配索を点検し、異常がある場合はバックルを新品に交換する。 ②二列目右側座席バックルを新品に交換および保護カバーを追加するとともに、関連するシートクッションカバーおよびリクライニングカバーを対策品に交換する。		
不具合件数	①53件 ②10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-MXPC10G	「シエンタ」	MXPC10-1000000～MXPC10-1063227 令和4年6月15日～令和7年2月13日	35,242	①35,242
	5BA-MXPC12G		MXPC12-1000000～MXPC12-1003963 令和4年6月15日～令和8年3月17日	3,944	①2,385 ②3,944
	6AA-MXPL10G		MXPL10-1000005～MXPL10-1195565 令和4年6月15日～令和7年2月13日	100,144	①100,144

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXPL12G	「シエンタ」	MXPL12-1000000～MXPL12-1004366 令和4年6月15日～令和8年3月17日	4,361	①2,963 ②4,361
	6AA-MXPL15G		MXPL15-1000001～MXPL15-1038751 令和4年6月15日～令和7年2月13日	17,499	①17,499
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月15日～令和8年3月17日	(計161,190台)	①158,233 ②8,305

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。