


## 改善箇所説明図

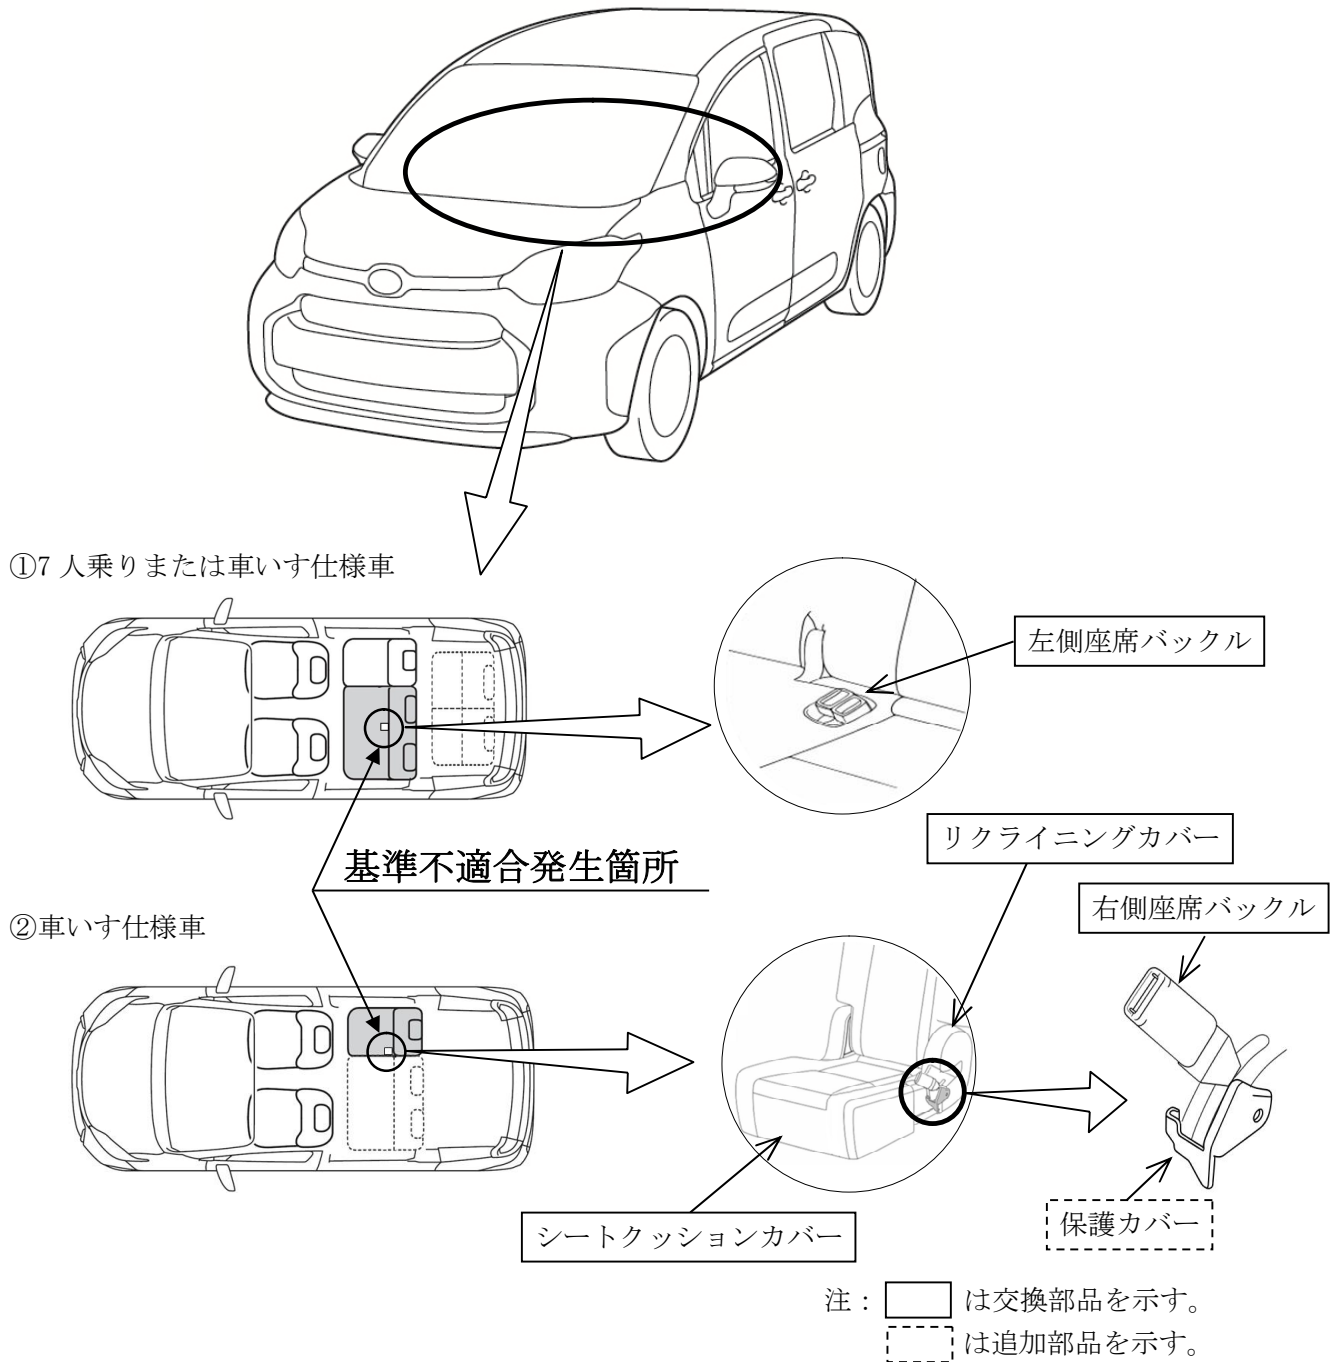

二列目座席シートベルト非装着時警報装置において、バックル電気配線の配索検討が不十分なため、シートベルト脱着時に当該配線に繰り返し負荷がかかり断線することがある。そのため、シートベルト装着状態が正しく警報されないおそれがある。

### 改善の内容

該当車両において、

- ①二列目左側座席バックルの電気配線の配索を点検し、異常がある場合はバックルを新品に交換する。
- ②二列目右側座席バックルを新品に交換および保護カバーを追加するとともに、関連するシートクッションカバーおよびリクライニングカバーを対策品に交換する。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。