

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

令和8年6月26日

リコール届出番号	外-4206	リコール開始日	令和8年6月26日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ取付部のシールリングにおいて、作業指示が不適切なため、正しく組付けられず、シール性が損なわれているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料漏れを点検し、必要に応じて燃料ポンプのシールリングを新品に交換して適切に組付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	日本市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	8BL-R137A	「BMW R1300GS」	WB10M2105R6H86144 ~ WB10M210XS6M02460 令和5年7月6日 ~ 令和7年7月18日	1,927 台	
		「BMW R1300GSA」	WB10M3107S6K35576 ~ WB10M3103S6L91047 令和6年7月5日 ~ 令和7年7月23日	1,381 台	
	8BL-S10AC	「BMW S1000RR」	WB10P2106S6K81725 ~ WB10P2102S6M04114 令和6年10月22日 ~ 令和7年7月21日	684 台	
		「BMW S1000R」	WB10P3109S6L03772 ~ WB10P3103S6M04760 令和7年1月6日 ~ 令和7年7月22日	244 台	
		「BMW M1000RR」	WB10P4100S6L05710 ~ WB10P4103S6M04473 令和7年1月16日 ~ 令和7年7月22日	127 台	
		「BMW M1000R」	WB10P5100S6L01839 ~ WB10P5101S6M02906 令和7年1月6日 ~ 令和7年7月23日	258 台	
(2 型式)	(6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年7月6日 ~ 令和7年7月23日	(計4,621 台)		

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。