


## 改善箇所説明図

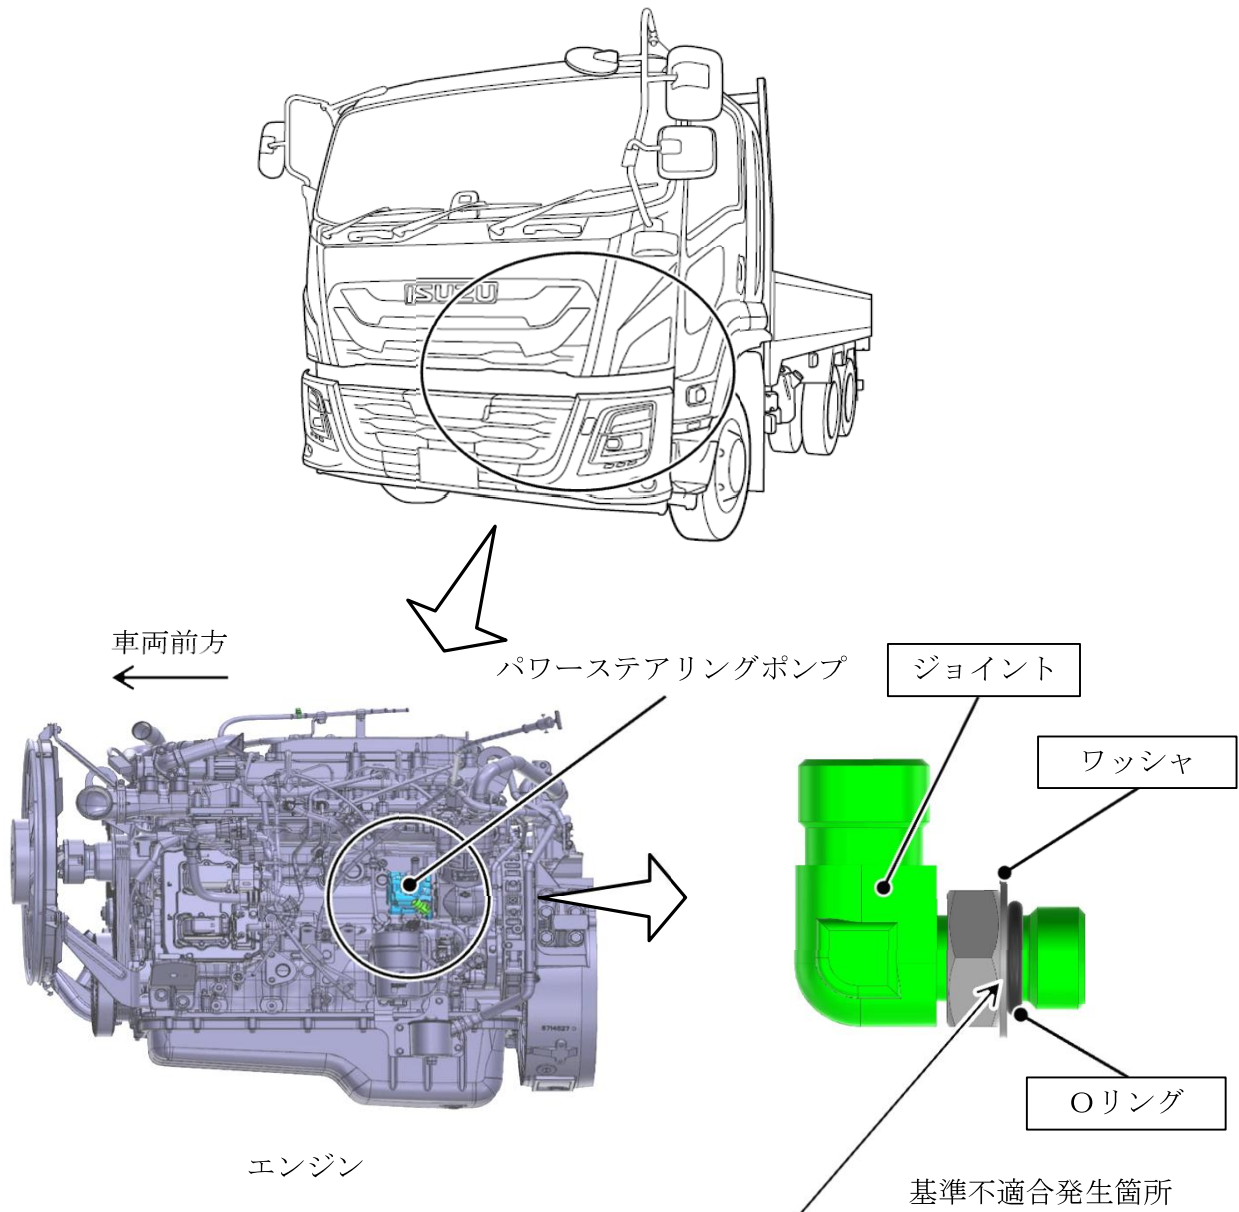

パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、製造工程が不適切なため、接続部のワッシャ内径が大きいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続部のOリングが油圧によりワッシャ内径の隙間に噛み込んで損傷し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、ジョイントを良品、Oリングを新品に交換する。

識別 : 各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注:  は、措置する部品を示す。