


改善箇所説明図

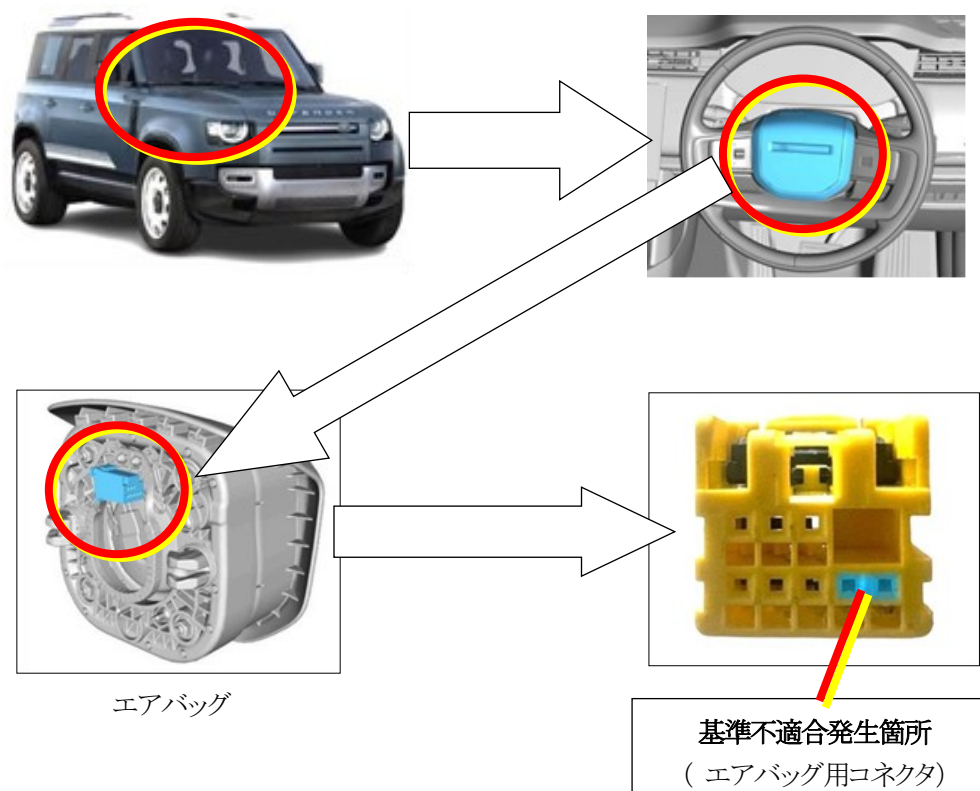

注： は、修理部品を示す。

基準不適合発生箇所

運転席エアバッグ用コネクタにおいて、設計検討が不十分なため、車両振動等で当該コネクタ接点部が摩耗して腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、運転席エアバッグ回路の抵抗が増加して導通不良となり、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席エアバッグ用コネクタに腐食防止剤を塗布する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。