


改善箇所説明図

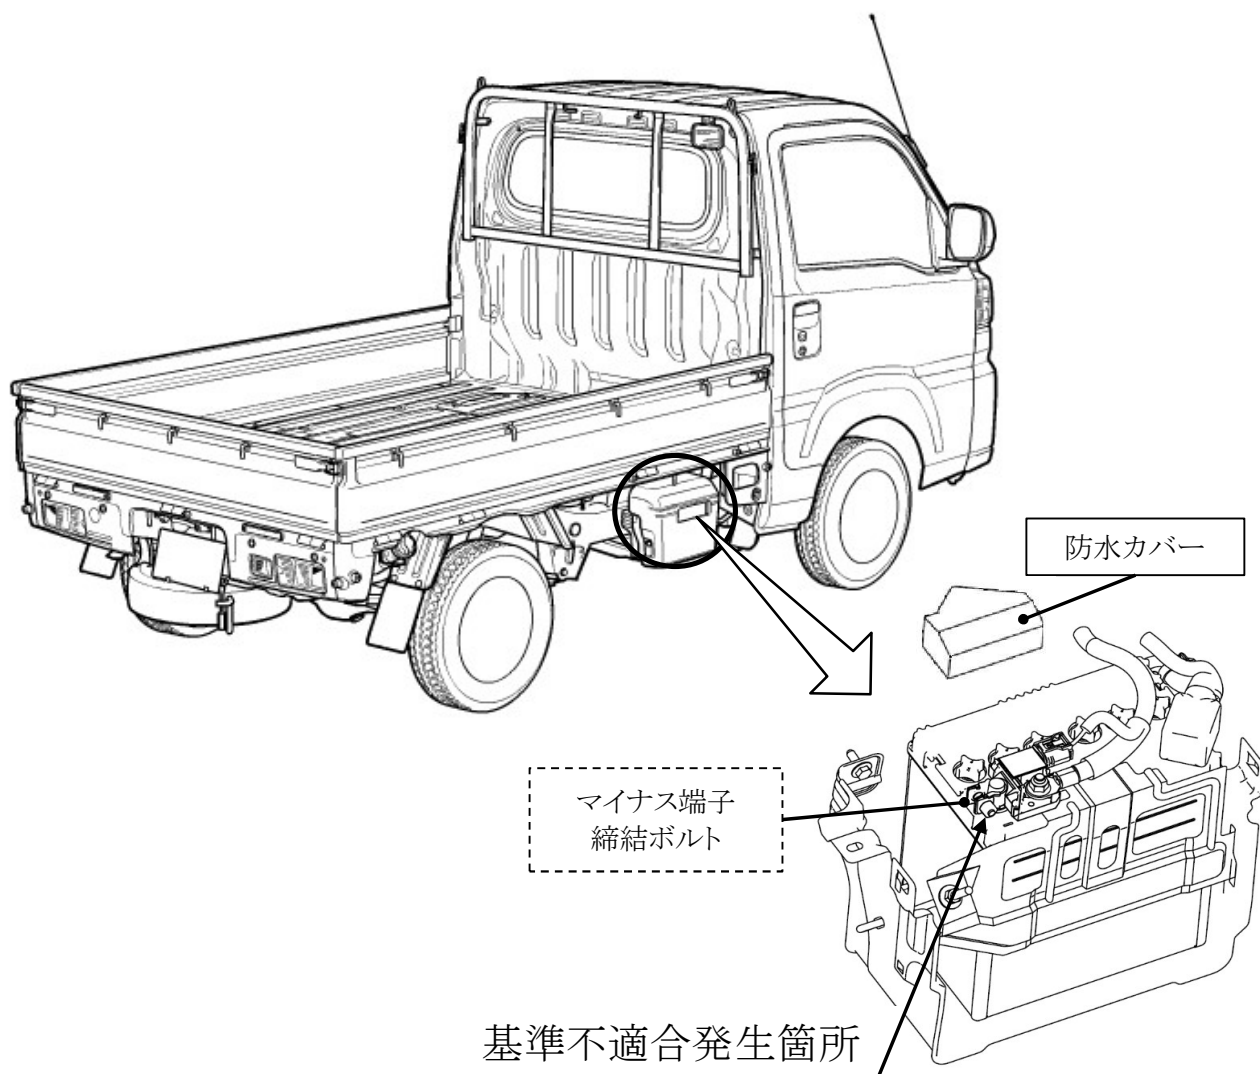

注: は追加する部品を示す。
 は交換する部品を示す。

バッテリーにおいて、マイナス端子の締結構造の設計検討が不十分であったため、走行時に巻き上げられた水分等が滞留することで締結ボルトが早期に腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結ボルトが折損してスタータが起動しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーのマイナス端子に防水カバーを追加するとともに締結ボルトを新品に交換する。

識別

各社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に”実施済”と表示する。