


改善箇所説明図①

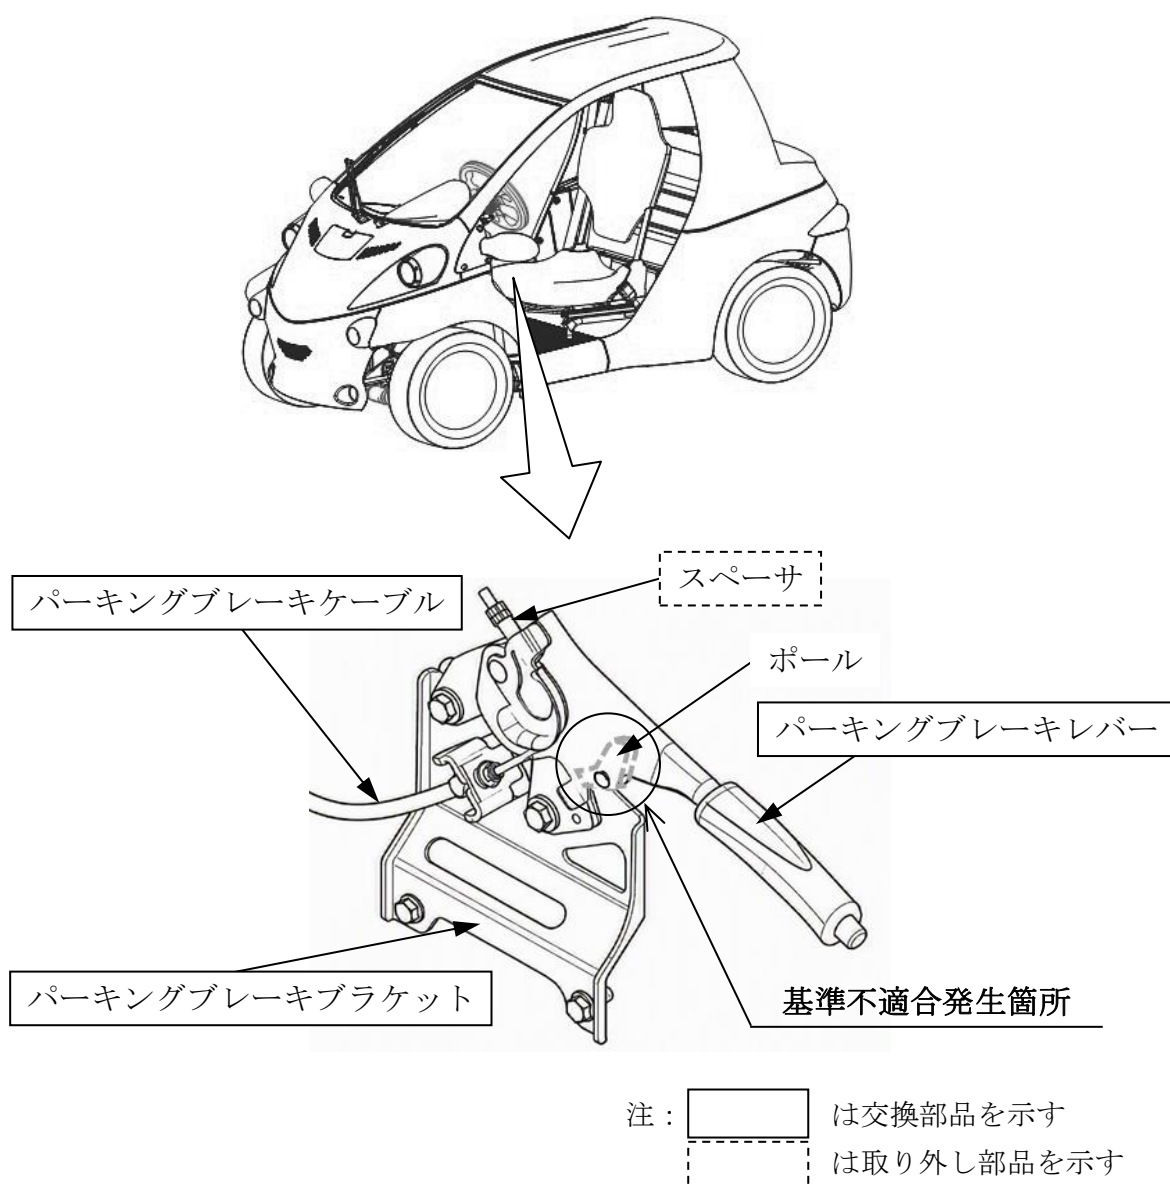

パーキングブレーキレバーにおいて、ポールの製造管理が不十分なため、硬度が不足しているものがあり、レバーに強い衝撃が加わるとポールの先端が破損することがある。そのままの状態で使用を継続すると、ポールが摩耗し、レバーを引き上げても保持できなくなることがある。最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブル及びパーキングブレーキブラケットを新品と交換する。なお、当該ケーブルにスペーサが取り付けられているものは、スペーサを取り外す。

識別：運転者席シートベルトアンカ付近に No.5848 のステッカーを貼付する。