

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

令和8年7月30日

リコール届出番号	外-4217	リコール開始日	令和8年7月30日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 上野 金太郎 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社		
不具合の部位(部品名)	駆動装置 (リバースユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リバースユニットにおいて、製造工程が不適切なため、当該ユニットの密閉性が不足して内部に水分が浸入し、電気コンタクトが電蝕することがある。そのため、ユニット内で過熱され、電子回路が熱損傷して機能不良となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リバースユニットを良品と交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	2BL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB10F0100HZ500161 ～ WB10F0107M6E59347 平成28年11月14日 ～ 令和3年4月29日	206 台	
		「BMW K1600GTL」	WB10F0205JZ525562 ～ WB10F0208M6E82490 平成29年2月14日 ～ 令和3年7月7日	165 台	
		「BMW K1600B」	WB10F510XJZG11161 ～ WB10F5105L6D31734 平成29年10月11日 ～ 令和2年7月10日	396 台	
	8BL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB10F2101N6F07356 ～ WB10F2105S6K66992 令和3年10月5日 ～ 令和6年8月26日	111 台	
		「BMW K1600GTL」	WB10F3104N6F17272 ～ WB10F3107S6L06933 令和3年11月10日 ～ 令和6年12月5日	121 台	
		「BMW K1600B」	WB10F6102N6F02965 ～ WB10F610XR6J19441 令和3年10月1日 ～ 令和5年9月19日	35 台	
	(2 型式)	(3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月14日 ～ 令和6年12月5日	(計1,034 台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。