


改善箇所説明図

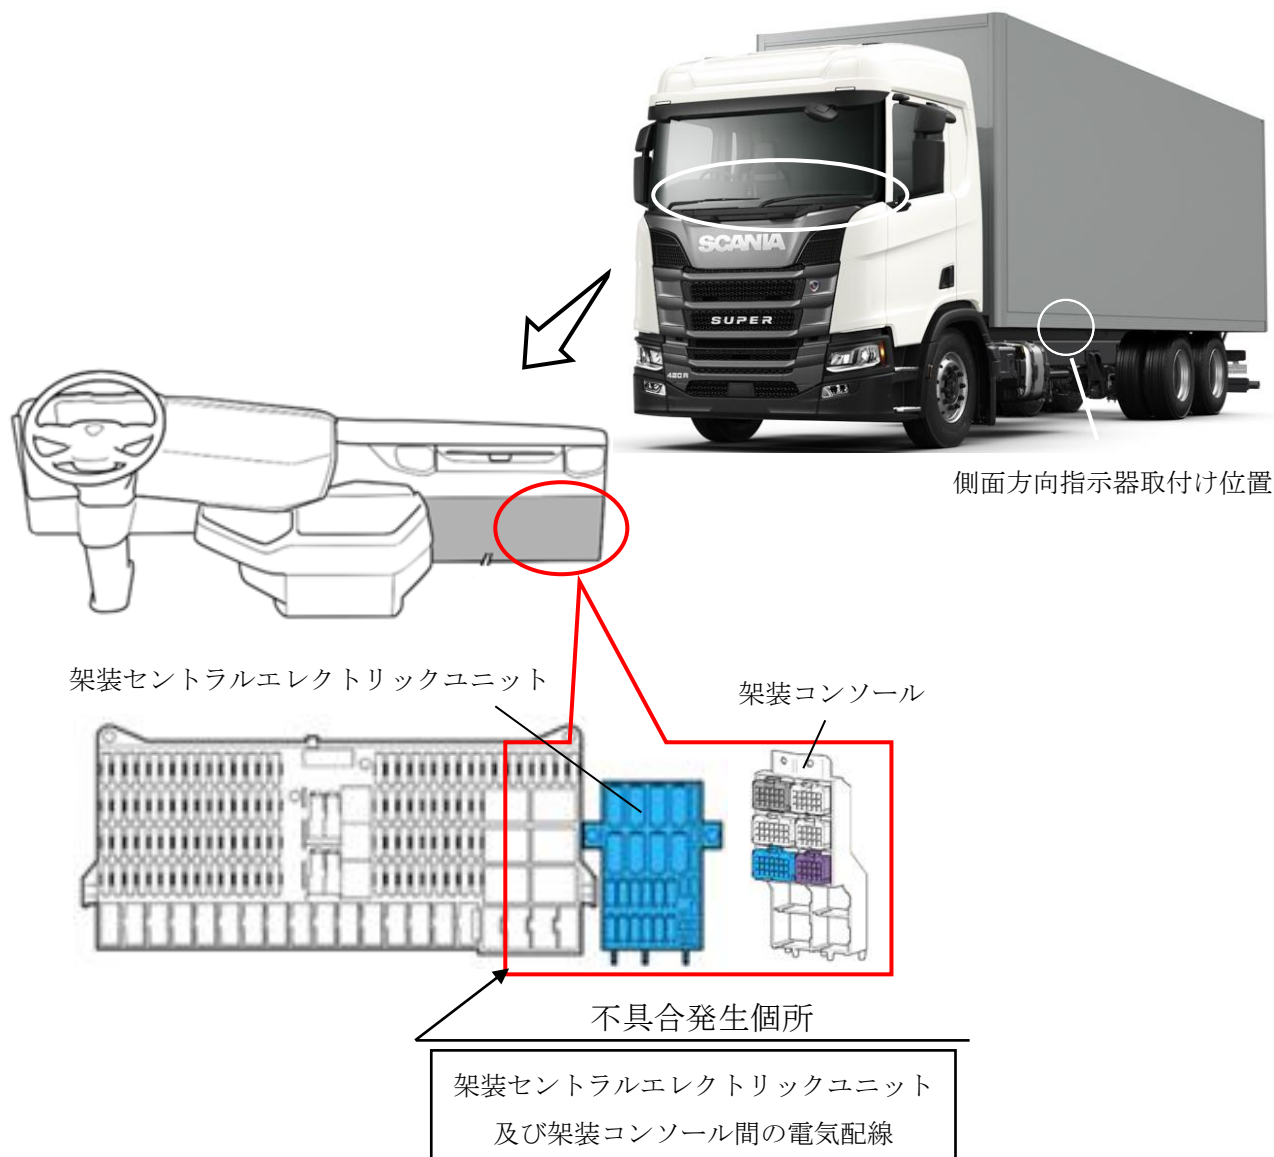

不具合の内容

側面方向指示器の電源回路において、架装作業時の配索指示が不適切なため、架装セントラルエレクトリックユニットを経由せず、架装コンソールから直接接続されている。そのため、車両前方または後方の方向指示器が不点灯となった際の運転者への警報機能が正常に作動せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、側面方向指示器用の回路を架装セントラルエレクトリックユニットを経由する配索に修正する。

注： は配索を修正する部品を示す。

識別：型式プレートの3桁目部分に、白色ペイントを塗布する。